

广西壮族自治区国防动员办公室 文件 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

桂国动办通〔2025〕253号

自治区国防动员办公室 自治区住房和城乡建设厅 关于2025年度“双随机、一公开”监督检查情况的通报

各市人防主管部门、住房城乡建设局：

为进一步强化全区人防工程质量安全监督管理，规范人防工程防护设备（以下简称防护设备）生产企业从业行为，提升人防工程质量安全水平，2025年10月24日至2025年11月26日，自治区国动办联合自治区住房和城乡建设厅对全区防护设备生产企业和人防工程在建项目开展了“双随机、一公开”监督检查工作，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

（一）检查对象

在全区抽取 15 家防护设备生产企业，对企业产品生产过程的质量控制管理进行检查；从以上 15 家防护设备生产企业随机抽取 13 家企业，对在建人防工程施工质量和防护设备安装质量进行抽查。

（二）检查内容

一是对产品生产质量进行检查。主要检查质量控制体系落实和防护设备产品出厂前检测情况；对企业产品生产质量情况进行抽查，每个企业抽检钢筋混凝土门、钢结构门和防爆波活门各不少于 1 樘，共抽检 71 套（樘）。二是对防护设备安装质量情况进行抽查。共抽查 100 个在建人防工程项目，每个项目抽检钢筋混凝土门、钢结构门和防爆波活门等各不少于 1 套（樘），共抽检 741 套（樘）；三是对在建项目质量安全管理情况进行检查，共检查在建项目 100 个。

（三）检查方式

以“双随机”方式开展检查，委托第三方检测机构提供技术支持，采取查看资料、召开座谈会、现场实测复核等方式，检查全过程录音录像，检查结果现场反馈并由双方签字确认。

二、好的方面

（一）防护设备产品质量有较大提升。大部分防护设备生产企业均能按照《人民防空防护设备管理办法》及相关标准规范要求落实管理制度和质量控制体系，能按要求落实产品自检或委托第三方进行产品质量出厂前检验检测。大部分防护设备生产企业

产品质量在外形尺寸与配合尺寸、门扇刚度、材料配件质量上均能满足规范要求。比较好的防护设备生产企业：柳州市银河人防设备有限公司、玉林市冠涛防护设备有限公司、合浦鑫鸿达设备制造有限公司等。

（二）防护设备安装质量明显提高。检查的大部分项目防护设备安装质量在门框和门扇垂直度、密闭性能等主控项目都能满足规范要求。共检查项目 100 个，安装质量无问题的项目 57 个，有问题的项目 43 个，无问题项目数同比提高 36%；钢结构门扇共检查 44 扇，无问题 42 扇，有问题 2 扇，无问题数同比提高 77%；钢结构门框共检查 72 个，问题 60 个，有问题 12 个，无问题数同比提高 60%；钢筋混凝土门扇共检查 48 扇，无问题 43 扇，有问题 5 扇，无问题数同比提高 67%；钢筋混凝土门框检查 60 个，无问题 41 个，有问题 19 个，无问题数同比提高 58%；悬摆式防爆波活门门框共检查 49 个，无问题 36 个，有问题 13 个，无问题数同比提高 71%；超压排气活门、密闭阀门、风机、过滤吸收器、防护密闭段通风管道、三防信号箱、通风控制设备等未发现问题。比较好的项目：柳州市盛邦书香里德园项目（广西唐盾人防防护工程有限责任公司）、南宁市交投·和顺学府项目配建新民中学项目（广西巨安人防工程防护设备有限公司）和锦上项目北区（广西伟安人防设备有限公司）等。

（三）主管部门抓质量意识不断增强。各级人防质量监督部门监管力度较往年有所增强。一是南宁市 2025 年“双随机、一公

开”监督检查，对属地防护设备企业采取破拆式检查，对发现问题及时通报，企业质量管理意识得到较大提升；二是大部分市都能落实年度“双随机、一公开”监督检查，不断规范行业企业从业行为，提升人防工程质量。三是各级主管部门在质量监督中注重门框预埋阶段监管，门框垂直度不合格率明显下降，防护设备安装质量较 2023 年明显提高。质量监管比较好的市：南宁市、柳州市、百色市。

三、存在的主要问题

（一）产品质量管理落实规定规范还有差距。落实出厂前检测不够严格规范，部分产品存在无自检原始记录、无自检报告、未对防护设备进行编码、自检报告参数不全等问题；大部分企业产品出厂前检测未严格新检测标准落实，漆膜厚度不达标的问题较多；个别企业不严格按图纸生产，个别钢筋混凝土门扇混凝土强度、钢筋间距和混凝土保护层厚度不达标。（详见附件 1）

（二）产品安装质量控制仍需进一步提高。虽然门框安装质量较往年有较大提高，但门框垂直度不达标仍是主要问题，检查发现的防护设备安装质量问题中，门框垂直度不达标的问题占比较高。（详见附件 2）

（三）部分在建项目质量安全管理不够到位。检查发现部分项目未竣工验收合格已投入使用；部分项目人防地下室积水严重，导致防护设备锈蚀；后期随意对人防临空墙穿孔打洞；人防墙体或顶板存在露筋、开裂及渗水等质量问题；个别项目未按专

项施工方案进行基坑土方开挖且未采取有效安全措施,部分项目临时用电电缆拖地泡水、配电箱无巡查记录、潮湿区域未采用安全电压,基坑、楼梯和集水井等部位临边防护措施落实不到位。

(详见附件 2)

四、下一步工作要求

(一)严格防护设备产品质量控制。各防护设备生产企业要严格落实《人民防空防护设备管理办法》(国家发改委第 24 号令),建立有效的质量管理体系,防护设备产品出厂前,生产企业应当自行或委托具有检验检测资质的机构对产品质量进行检验检测,检验检测合格的方可印制产品合格证;漆膜厚度不达标等问题务必按《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)》(RFJ 003-2021)和相关规范要求认真抓好整改。

(二)严格防护设备安装质量控制。各防护设备生产企业要抓好防护设备预埋和安装质量控制。防护设备企业应与建设、设计、监理、施工等参建各方做好技术交底和对接配合,按规范要求做好预埋件的定位和固定,确保门框垂直度、预埋穿墙管伸出墙面长度等参数符合规范要求。

(三)严格在建人防工程安全管理。项目参建各方要加强对已预埋和安装的防护设备进行保护,避免防护设备被锈蚀、被破坏等问题发生;严禁在人防临空墙随意穿孔破坏人防墙体;施工过程中用电及动火作业应严格落实安全规定,避免发生安全事故;人防工程未竣工验收合格不得投入使用。

（四）严格人防工程质量监督管理。各级人防主管部门、住房城乡建设主管部门按照属地管理原则，要认真开展“双随机、一公开”监督检查、人防工程质量监督、竣工验收等工作，有针对性的加强防护设备产品生产、人防工程质量和安全监管，把好工程质量关和守好安全底线。

（五）严格工程质量安全问题整改。各级人防主管部门、住房城乡建设主管部门要督促指导相关企业针对此次监督检查发现的问题，举一反三，认真抓好整改。已停工项目应提供属地住房城乡建设部门出具的相关手续，复工后 3 个月内完成问题整改。针对未竣工验收合格即投入使用的人防工程，开展一次排查，督促指导建设单位抓好安全管理和相关整改，尽快完成竣工验收，并依法依规严肃处理。

五、其他事项

各级人防主管部门、住房城乡建设主管部门务必于 2026 年 3 月 31 日前将整改落实情况报送自治区国动办和自治区住房城乡建设厅，并提交相关佐证材料（含纸质和电子版）供复核。自治区国动办建管处联系人：陆斌；联系电话：0771—2833160；邮箱：lub@gdb. gxzf. gov. cn。自治区住房城乡建设厅建管处联系人：王焱；联系电话：0771—2260365；邮箱：gxzjtjgc02@zjt. gxzf. gov. cn。）

附件：1. 人防工程防护设备生产企业防护设备产品质量问

题汇总表

2. 在建人防工程项目施工质量和防护设备安装
质量管理问题汇总表



广 西 壮 族 自 治 区
国 防 动 员 办 公 室



广 西 壮 族 自 治 区
住 房 和 城 乡 建 设 厅

2025 年 12 月 30 日

(此件公开发布)

人防工程防护设备生产企业防护设备产品质量问题汇总表

序号	企业名称	所在地市	防护设备产品质量抽检存在问题	企业质量控制管理存在问题	备注
1	广西创鸿立人防工程防护设备有限公司	百色市	1. GHSFM4525 (6) 门扇组件外观生锈,漆膜厚度不满足规范要求; 2. HFM1220 门扇组件外观生锈,漆膜厚度不满足规范要求; 3. HK400 (5) 门扇组件外观生锈,漆膜厚度不满足规范要求。	1. 探伤仪设备校准过期; 2. 无手写自检记录。	
2	广西柳州瑞盾人防工程有限责任公司	柳州市	1. GHSFM5025 (6) 门扇组件漆膜厚度不符合规范要求; 2. HM0820 门扇组件外观生锈,漆膜厚度不符合规范要求。	1. 检测产品无自检记录; 2. 防护设备无设备编码。	
3	广西唐盾人防防护工程有限责任公司	崇左市	1. HK600 (5) 门扇组件漆膜厚度不满足规范要求; 2. GHSFM5025 (6) 门扇组件漆膜厚度不满足规范要求; 3. HFM0820 (6) 门扇组件漆膜厚度不满足规范要求; 4. HM1020 门框组件漆膜厚度不满足规范要求。	1. 无损探伤仪校准日期过期; 2. 自检记录未对人防设备进行编码,无法溯源设备。	

序号	企业名称	所在地市	防护设备产品质量抽检存在问题	企业质量控制管理存在问题	备注
4	柳州市华恒人防设备有限公司	柳州市	1. GHSFM5025 (6) 门扇组件漆膜厚度不足规范要求; 2. HM1520 (6) 门扇组件漆膜厚度不符合规范要求。	1. 无检验报告; 2. 防护设备无设备编码。	
5	柳州市银河人防设备有限公司	柳州市	1. GHSFM6030 (5) 门扇组件漆膜厚度不足规范要求; 2. HK600 (5) 门扇组件漆膜厚度不足规范要求; 3. HFM1220 门扇组件外观生锈,漆膜厚度不足规范要求。	/	
6	广西伟安人防设备有限公司	梧州市	1. 设备编码 AS20250408 HFM1020 (6) 门扇组件门扇混凝土强度不符合规范要求; 2. 设备编码 AK20250469 GHSFM6025 (6) 门框组件漆膜厚度不符合规范要求; 3. 设备编码 AS20250111 GHSFM6025 (6) 门扇组件漆膜厚度不符合规范要求。	1. 产品质量保证制度检验标准需增加 RFJ 003-2021; 2. 产品质量保证制度需明确委托第三方出具产品质量检验报告。	
7	广西玉顺人防设备有限公司	玉林市	1. 设备编码 HFM07162510004 HFM0716 (6) 门框组件孔对角线偏差不符合规范要求; 2. 设备编码 HFM071625101201 HFM0716 (6) 门扇组件混凝土强度不足生产图纸要求, 门扇表面锈蚀; 3. 设备编码 GHSFM5025251104001 GHSFM5025 (6) 门扇组件左右门扇宽度偏差不符合规范要求; 4. 设备编码 HK6002511001 HK600 (5) 门框及门扇组件漆膜厚度不符合规范要求。	1. 未按产品质量管理制度提供产品的自检记录, 但该公司自己出具了产品检验报告, 应委托第三方有资质的检测公司进行产品抽检并出具检测报告; 2. 无超声及磁粉焊缝探伤检测上岗证以及相关的检测设备; 3. 产品检测报告参数不全, 无门扇刚度, 未按 RFJ 003-2021 进行产品自检。	

序号	企业名称	所在地市	防护设备产品质量抽检存在问题	企业质量管理存在问题	备注
8	玉林市冠铸防护设备有限公司	玉林市	1. 设备编码 250301103 HHM1520 门扇组件门扇对角线长度偏差不符合规范要求。	1. 《产品质量标准及检验规范》仍采用 RFJ 01-2002, 建议增加标准 RFJ 003-2021 进行产品自检; 2. 产品均有统一编码, 但产品编码与公司制定的编码规则不一致。	
9	广西长鸿人防设备有限公司	南宁市	1. 设备编码 20102748GHSFM4530 门扇组件漆膜厚度不符合规范要求; 2. 设备编码 23112706HM1520 门扇组件嵌压板高度不符合规范要求。	1. 质量管理体系中质量标准需增加 GB 50134-2004; 2. 两扇门合格证无设备编码及出厂日期。	
10	广西贵港万通人防防护设备有限公司	贵港市	1. GHSFM5028 (6) 门扇组件漆膜厚度不足规范要求; 2. HM0820 门扇、门框组件漆膜厚度不足规范要求; 3. HK600 (5) 门扇组件漆膜厚度不足规范要求。	1. 防护设备无设备编码; 2. 磁粉、超声探伤人员证书过期; 3. 磁粉、超声探伤仪器设备未检定校准。	
11	广西巨安人防工程防护设备有限公司	桂林市	1. 设备编码 Y2510-53 GHSFM5025 (6) 门框组件表面观感 (锈蚀) 不符合规范要求; 2. 设备编码 F2508-92 HFM1020 (6) 门扇零部件、门框表面观感 (锈蚀) 不符合规范要求。	1. 产品自检记录引用作废标准; 2. 未提供设备编码规则, 防护设备无统一编码; 3. 磁粉探伤仪、超声波探伤仪设备校准时间过期。	
12	合浦鑫鸿达设备制造有限公司	北海市	1. GHSFM5025 (6) 门扇组件漆膜厚度不足规范要求。	1. 部分标准规范作废; 2. 超声波探伤仪无法正常使用。	

序号	企业名称	所在地市	防护设备产品质量抽检存在问题	企业质量控制管理存在问题	备注
13	广西恒银人防工程有限公司	南宁市	1. HK600 (5) 门扇组件漆膜厚度不满足规范要求; 2. HFM0820 (6) 门框组件漆膜厚度不满足规范要求; 3. HM1520 门扇组件零部件表面观感、螺孔保护、运动部位保护不符合规范要求。	1. 产品自检报告引用作废标准 (GB/T323-2005); 2. 未提供设备编码规则, 防护设备无统一编码; 3. 铭牌地址与实际不符。	
14	广西国盾人防工程有限公司	桂林市	1. HFM1020(6)门扇组件钢筋保护层厚度不符合规范要求; 2. HK600 (5) 门扇组件悬摆板长度、宽度、两对角线长度不符合规范要求。	1. 出厂检验单引用作废标准; 2. 未能提供设备编码规则制度。	
15	广西鸿兴人防工程有限公司	北海市	1. HHFM0920(6)钢筋保护层厚度不符合规范要求, 门扇无铭牌标识, 门扇、门框零部件、螺孔、运动部位均锈蚀, 未涂油保护。	1. 磁粉、超声波焊缝探伤检测人员离职, 证件均过期; 2. 磁粉、超声波焊缝探伤检测设备无法正常使用。	

在建人防工程项目施工质量安全和防护设备安装质量问题汇总表

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
1	合山碧桂园	来宾合山市八二路3号	广西创鸿立人防 工程防护设备有 限公司	1. 6×H~L 轴 GHFSFM5025 (6) 活 门檻 T 型密封胶条缺失; 2. 7~8×N~P 轴 HFM1220 (6) 门框零部件未涂油保护。	1. 部分金属组件锈蚀; 2. 地下室顶板局部露筋, 多处 梁底露筋锈蚀。	
2	轨道步云江畔 项目	南宁市邕宁区步云路 39号	广西创鸿立人防 工程防护设备有 限公司	3-A×2-6 轴 HHM1220 门框角钢前 后垂直度不符合规范要求。	1. 部分金属组件锈蚀; 2. 地下室个别梁梁底部露筋; 3. 临时用电开关箱存在一箱多 用现象, 集水井安全防护不到位。	
3	石牌坡一组综 合楼	南宁市西乡塘区罗文 大道东侧、西庄路南面	广西创鸿立人防 工程防护设备有 限公司	/	/	项目停工
4	邕宁区蒲庙镇 和合村莲花坡 2 队产业综合 楼	南宁市邕宁区龙祥路 南面、那造路东面	广西创鸿立人防 工程防护设备有 限公司	Da-19×Da-A~Da-B 轴 HM1220 门 框左框左右、前后垂直度不符合规 范要求。	1. 部分金属组件锈蚀; 2. 临时用电开关箱存在一箱多 用现象, 集水井安全防护不到 位。	
5	广西工商职业 技术学院	南宁市武鸣区经7路与 北环路东北面地块	广西创鸿立人防 工程防护设备有 限公司	/	1. 项目安全管理资料缺失; 2. DJ~DN×D-23~D-24 轴 GHFSFM5528 (6) 门框底部渗水; 3. 部分金属组件锈蚀。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
6	灵湖商厦	柳州市鱼峰区灵湖路 与京港路交叉口	广西柳州瑞盾人 防工程有限公司	/	顶板混凝土露筋，剪力墙渗水。	
7	西环路4号及 周边地块(一期)1#-11#楼及 地下室	柳州市柳南区西环路 4号	广西柳州瑞盾人 防工程有限公司	1. A7×130~136轴 GHFSFM5528(6) 门框孔高偏差不能满足规范要求。 2. AT×136~140轴 HK600(5)门框 垂直度不满足规范要求。	1. 顶板局部裂缝、渗水，剪力 墙渗水； 2. 地下室一处砌体过梁设置不 规范。	
8	柳城县城市提 升项目一中小 产业企业孵化 园	柳州市柳城县城东大道	广西柳州瑞盾人 防工程有限公司	/	1. 部分金属组件锈蚀； 2. 顶板局部裂缝、渗水，剪力 墙渗水； 3. 部分构造柱纵筋绑扎不规范； 4. 部分电缆线架空高度不是 2.5m。	项目停工
9	南宁市星湖路 39号大板二区 危旧房改住房 改造项目	南宁市青秀区星湖路 39号	广西柳州瑞盾人 防工程有限公司	1. N30×Nq~Nn轴 GHFSFM5025(6) 门框垂直度不满足规范要求； 2. Nw~Nu×N29~N31轴 HHM2020(6)门框垂直度不满足 规范要求。	顶板局部裂缝、渗水，剪力墙渗 水。	
10	中以农业智能 装备研发生产 基地项目	南宁高新区永林路北 面、园北路东面	广西柳州瑞盾人 防工程有限公司	1. 1-F~1-E×1-7~1-8轴 HFM1220(6)门框左右角钢垂直度 不符合规范要求； 2. 1-F~1-E×1-7~1-8轴 HK600(5) 悬摆板与门扇贴合面间隙不符合 规范要求。	/	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
11	梧州医学高等专科学校 41# 院系实验楼、 42#学生公寓 项目	梧州市龙圩区学院北路 1 号	广西唐盾人防防护工程有限责任公司	/	人防地下室积水严重,部分电缆拖地泡水,集水井安全防护不到位。	
12	盛邦书香里德园 5#、6#、7# 楼及地下室、 大门	柳州市鱼峰区屏山大道北四巷 68 号	广西唐盾人防防护工程有限责任公司	/	部分金属组件锈蚀。	
13	南宁市体育运 动学校建设工程 (一期)	南宁市青秀区天合路以南、临仙路以东	广西唐盾人防防护工程有限责任公司	11~12×M~L 轴 DN80 防爆地漏地面未找平,标高不符合规范要求。	部分金属组件锈蚀。	
14	丽景湾南区 A1-A3、 A5-A13、A15 栋	南宁市邕宁区江湾路 6 号	广西唐盾人防防护工程有限责任公司	/	1. 人防地下室未竣工验收已投入使用; 2. 部分金属组件锈蚀; 3. 31×J 轴 HM1520 门扇漆面起 泡、剥离; 4. 31×J 轴 HFM1520 (6) 门扇 未能正常开启 90°。	
15	五象湖光学府 揽园	南宁市良庆区平花谷路 1 号	广西唐盾人防防护工程有限责任公司	6-13×6-N~6-M 轴 HM0820 门框前后垂直度不满足规范要求。	1. 项目安全管理资料缺失; 2. 部分金属组件锈蚀。	
16	檀府印象(二期) 地块二(檀 玥)	南宁市良庆区庆安街 10 号	广西唐盾人防防护工程有限责任公司	1. 6-13×6-N~6-M 轴 HM1520 门框前后垂直度不满足规范要求。	1. 项目安全管理资料缺失; 2. 部分金属组件锈蚀。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
17	那良湾	南宁市良庆区良玉大道23号	广西唐盾人防防护工程有限公司	/	1. 存在部分灭火器损坏、失效； 2. 部分金属组件锈蚀。	
18	云玺台	南宁市兴宁区燕子山北五里28号	广西唐盾人防防护工程有限公司	/	1. 人防地下室未竣工验收已投入使用； 2. W~V×17~19轴DN80防爆地漏被覆盖； 3. 部分金属组件锈蚀； 4. 地下室局部梁底混凝土露筋，顶板、地面渗水。	
19	奥园瀚德棠悦府（二期）	南宁市江南区亭洪路以北，文驿路以西	广西唐盾人防防护工程有限公司	/	1. 42×U~S轴DN100防爆地漏被找平层混凝土覆盖； 2. 部分金属组件锈蚀。	项目停工
20	南宁市五一东路21号小区危旧房改住房项目（南宁市五一东路职工住宅楼）	南宁市江南区五一东路21号	广西唐盾人防防护工程有限公司	1. 15×2-A~A轴GHSFM6025(6)门框垂直度不满足规范要求； 2. N×12~12轴+1m HM0820(6)门框垂直度不满足规范要求。	1. 部分金属组件锈蚀； 2. 室外井口无安全防护措施，临边作业人员未佩戴安全带。	
21	荣和公园里西区	南宁市江南区仁和路56号	广西唐盾人防防护工程有限公司	/	局部混凝土孔洞、露筋、裂缝、蜂窝和麻面等质量缺陷未及时处理。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
22	风华府	南宁市西乡塘区相贤路28号	广西唐盾人防防护工程有限公司	/	32×K~J轴 FMDB5030 (6) 通风管道侵入封堵框。	
23	北投领上	南宁市青秀区云景路51号	广西唐盾人防防护工程有限公司	B3×10c~11c轴 DN80 防爆地漏地面未找平, 高于地面, 标高不符合规范要求。	/	
24	南宁中关村智慧显示产业园及配套基础设施项目—智能信息产业园项目 (C组团)	南宁市西乡塘区永林路北面、连畴路东面	广西唐盾人防防护工程有限公司	27-28×H轴 GHFSFM5528 (6) 门框左右角钢垂直度不满足规范要求。	27-28×H轴 GHFSFM5528 (6) 吊钩未预埋。	
25	北投隐山	南宁市青秀区大埭岭路6号	广西唐盾人防防护工程有限公司	/	1. 28~32×D~H轴 DN80 防爆地漏被覆盖; 2. 部分金属组件锈蚀; 3. 地下室顶板裂缝、渗水, 一防火门洞一侧底部砌体悬空; 4. 临时用电开关箱无标识, 用电电缆在漏保前端接电, 箱门未与箱体用导线连接, PE 箱未与箱体连接。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
26	凯誉学府	南宁市高新区育才路 东侧	广西唐盾人防防 护工程有限责任 公司	1. D-M~D-L×D-15~D-16 轴 GHFM1222 (5) 门框角钢前后垂直 度不符合规范要求; 2. D-M~D-L×D-15~D-16 轴 HK600 (5) 门框角钢前后垂直度不 符合规范要求。	1. 集水井无盖板, 未做临边防 护; 2. 电缆拖地未架空; 3. D-16~D-17×D-L~D-K 轴 GHFSM5025 (6) 位于后浇带, 门框墙及底板未能一次浇筑完 混凝土; 4. 外墙 (剪力墙) 局部渗水; 5. 集水井无安全防护措施, 地 下室局部积水、安全警示标志设 置不足。	
27	南宁市武鸣区 第一人民医院 新建项目	南宁市武鸣区教育园 东风路与经十一交叉 口东南面	广西唐盾人防防 护工程有限责任 公司	/	1. 建筑企业资质证书过期; 2. 部分金属组件锈蚀; 3. 外墙 (剪力墙) 局部渗水。	
28	翰林江畔住宅 小区	南宁市武鸣区灵源路 69 号	广西唐盾人防防 护工程有限责任 公司	/	部分金属组件锈蚀。	项目停工
29	武鸣区外窑桥 农贸市场 1# 楼、2#商业楼、 3#商业楼	南宁市武鸣城区外窑 桥市场	广西唐盾人防防 护工程有限责任 公司	/	1. 部分金属组件锈蚀; 2. 临时用电使用的电缆不合格 且拖地。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
30	碧水名庭	贺州市钟山县新兴北路	柳州市华恒人防 设备有限公司	1. D2-12~D2-13×D2-B~D2-C 轴 HFM1220 (6) 门扇无法正常开启 90°; 2. D2-11~D2-12×D2-B~D2-C 轴 HK600 (5) 门扇与门框贴合度不符 合规范要求。	外墙 (剪力墙) 个别位置渗水。	
31	奥园瀚德誉江 南	南宁市江南区沙井大 道 63 号 (沙井大道以 东, 南站大道以北)	柳州市银河人防 设备有限公司	D1-A~D1-B×D1-5 轴 -2. 65mGHSFM6028(6) 门框垂直度 不满足规范要求。	1. 部分金属组件锈蚀; 2. 地下室部分消防工程未完成、 未竣工验收但已部分投入使用。	项目停工
32	南宁市江南区 定津小学	南宁市江南区沙滨路 以南、定强路以西	柳州市银河人防 设备有限公司	/	1. 部分金属组件锈蚀; 2. 未能提供基础验收报告; 3. 外脚手架构剪刀撑缺失, 开口 型脚手架构向斜撑缺失。	项目停工
33	玉林市红十字 会医院传染病 区 (二期)	玉林市玉州区金胜路 1 号	柳州市银河人防 设备有限公司	1. D-6~D-7×D-A~D-B 轴 HK600 (5) 门扇与门框贴合面间隙不符 合规范要求; 2. D-6~D-7×D-A~D-B 轴 DN250 穿墙风管预埋套管伸出墙面长度 不符合规范要求; 3. D-6~D-7×D-A~D-B 轴 DN80 防爆地漏标高不符合规范要求。	1. 门框墙上存在多处后穿孔 (穿 弱电管、消防管); 2. 临时用电开关箱存在一箱多 用现象, 个别集水井安全防护不 到位。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
34	阳光骊景项目	玉林市博白县朝阳西路48号	柳州市银河人防设备有限公司	/	1. 后浇带局部未做回顶支撑; 2. 临时用电电缆线拖地, 施工现场安全警示标志设置不足。	新型门框预埋
35	裕达十里江湾·时代之光项目	梧州藤县东胜片区控制性详细规划(2020调整)DS04-03-11-1#地块	柳州市银河人防设备有限公司	1. C-25×C-G~C-H 轴 FMDB5027 (6) 门框底部门框锚固钩间距不符合规范要求; 2. C-24~C-25×C-K~C-L 轴 DN250 通风预埋套管伸出墙面距离不符合规范要求。	1. C-25×C-G~C-H 轴 FMDB5027 (6) 封堵框位于后浇带上, 门框剪力墙及底板未一次性与门框浇筑, 锚固钩锈蚀; 2. C-23~C-24×C-J~C-K 轴 HM1020 门槛露筋, 未一次性浇筑; 3. C-19×C-J~C-K 轴 GH5FM5528 (6) 门框未与底板同步预埋, 锚固钩未锚进底板主筋; 4. C-23~C-24×C-J~C-K 轴门框墙存在穿墙 PVC 管; 5. 防护单元隔墙采用砖墙, 未采用防护密闭隔墙; 6. 边坡支护措施不到位, 临边防护不到位; 地下室集水井安全防护不到位。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
36	滨江花苑第四 期建设项目	荔浦市荔城镇簕园社区	柳州市银河人防 设备有限公司	21~22×G~H 轴 HFM1220(6)钢筋 混凝土防护密闭门扇钢筋间距不 符合要求。	1. 32×N~P 轴人防门存在消防 暖通穿过, 门扇无法关闭; 2. 32×P~Q 轴人防墙存在后开 孔; 3. H×23~26 轴梁存在露筋; 4. 21~23×H 轴风机箱电源指示 灯损坏。	
37	凭祥市边境出 口加工产业园 二期工程	凭祥市万通物流园东面	广西伟安人防设 备有限公司	/	1. 17×J~M 轴预埋管用砂浆封 堵; 2. 15~16×G~H 轴 DN80 防爆 地漏被覆盖; 3. N-F×24~25 轴 DN80 防爆地 漏地漏盖缺失; 4. S×16~17 轴 HK600(5)门扇无 法开启 90°不满足规范要求。	
38	都安瑶族自治 县农村人居环境 提升及乡村振 兴服务设施 项目--文体便 民服务设施改 造升级项目	河池市都安县安阳镇 中心城区内	广西伟安人防设 备有限公司	/	1. 地下室抽水泵无开关箱, 电 缆部分拖地; 二台施工机具使用 倒顺开关; 2. 集水井无防护措施。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
39	南宁市民乐路 3号危旧房改 住房改造项目	南宁市青秀区民乐路3 号	广西伟安人防设 备有限公司	D2-3×D2-B~D2-C轴 HM1520 门 框垂直度不满足规范要求。	1. 2-9×D1-H~D1-G 轴 GHFSM5025 门扇较页安装存在 问题，与图纸不符； 2. 部分金属组件锈蚀。	
40	广西医科大学 危旧房改住房 改造项目（地 块二）	南宁市青秀区双拥路 22号	广西伟安人防设 备有限公司	/	1. 人防区存在后开孔（两处）； 2. 部分金属组件锈蚀。	
41	南宁市长堽村 五组城中村改 造项目-长堽 村五组住宅回 建安置工程	南宁市青秀区建兴路 东侧，燕州路北侧	广西伟安人防设 备有限公司	D3-6×D3-J~D3-L轴 HM1020 门框 垂直度不满足规范要求。	地下室局部地面渗水，剪力墙墙 面、顶板注浆部位未修补，预埋 管位置混凝土孔洞、蜂窝、麻面 质量缺陷未及时处理。	
42	中央花园小区 项目	贺州市昭平县江滨新 区7号地块	广西伟安人防设 备有限公司	1. D-7~D-8×D-P~D-Q轴 HM1020 设备型号与图纸不符； 2. D-J×D-23轴 HK600（5）门框 左框前后及左右垂直度不符合规 范要求。	1. 口部防毒通道门框墙存在后 开孔； 2. 部分金属组件锈蚀； 3. 地下室顶板、外墙渗水较多； 4. 集水井安全防护不到位。	项目停工
43	钟山县人民医 院东院项目 （一期）	贺州市钟山县县城文 锦西路（规划）北侧	广西伟安人防设 备有限公司	/	1. 部分金属组件锈蚀； 2. 集水井安全防护不到位。	
44	钟山县人民医 院东院传染病 楼	贺州市钟山县县城文 锦西路（规划）北侧	广西伟安人防设 备有限公司	/	1. 集水井安全防护不到位； 2. 部分金属组件锈蚀。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
45	锦上项目北区	南宁市西乡塘区中尧南路4号	广西伟安人防设备有限公司	/	/	
46	广西民族大学西校区学生食堂及附属用房	南宁市西乡塘区大学路158号	广西伟安人防设备有限公司	2IM~A×15轴 GHSFM6025 (6) 门扇无法正常闭锁。	1. 人防地下室未竣工验收已投入使用; 2. 部分金属组件锈蚀; 3. 地下室顶板多处渗水, 个别柱根、梁底出现露筋且锈蚀, 顶板多处出现露筋。	
47	喜润·幸福里学府	北海市合浦县东较场路延长线南侧	广西伟安人防设备有限公司	/	1. 人防地下室未竣工验收已投入使用; 2. 现场未能提供设备自检报告、记录; 3. 相邻项目未按专项施工方案进行基坑土方开挖且未采取有效安全措施。	
48	广西监狱监管指挥中心业务技术用房	南宁市青秀区佛子岭路北面、盘龙路西面	广西玉顺人防设备有限公司	/	/	
49	盛意·丽城	玉林北流市北流镇丛义村解沙垌西侧	广西玉顺人防设备有限公司	/	1. 消防管存在后穿孔, 穿人防顶板; 2. 部分金属组件锈蚀。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
50	永泰公园学府	玉林北流市乡贤公园 旁	广西玉顺人防设 备有限公司	/	1. 临时用电开关箱存在一箱多用现象, 电缆拖地泡水, 建筑垃圾未及时清理; 2. 集水井排水管未同步预埋带密闭翼环的金属套管; 3. 部分金属组件锈蚀。	
51	鸿港-四季春 城项目	玉林市陆川县温泉镇 陆兴北路东侧、通政路 北侧、文达街南侧	广西玉顺人防设 备有限公司	/	1. 部分金属组件锈蚀严重; 2. 集水井安全防护不到位。	
52	奥园广场 A 地 块 2#、C 地块	钦州市浦北县金浦中 学南侧	玉林市冠涛防护 设备有限公司	/	1. 人防地下室未竣工验收已投入使用; 2. 消防管直接在人防墙凿洞穿管; 3. 部分金属组件锈蚀。	
53	浦北书香华府 (1#、2#、3#、 7#、8#、9#)	钦州市浦北县城金浦 新区县职教中心东向	玉林市冠涛防护 设备有限公司	3-44×2D-M~2D-L 轴 HK600(5)门 框垂直度不满足规范要求。	1. 部分剪力墙混凝土孔洞、蜂窝、麻面、露筋质量缺陷未及时处理; 2. 地下室电梯井过梁上部纵横墙交接处未设构造柱; 部分墙长超过 5m 未设构造柱。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
54	南丹县锦绣府 一期工程	广西河池市南丹县城 关镇城西片区	玉林市冠涛防护 设备有限公司	H×24~25 轴 HK600(5)门框垂直度 不满足规范要求。	1. 部分金属组件锈蚀； 2. 部分构造柱纵筋绑扎不规范； 3. 部分基坑支护未按施工方案 要求进行喷浆支护； 4. 局部外架回顶立杆基础悬空； 5. 地下室部分电缆线拖地，部 分电缆沿外架敷设，部分配电箱 无标识、箱门未与箱体用导线连 接； 6. 地下室集水井无临边防护。	
55	南宁市铜鼓岭 路小学	南宁市青秀区青环路 以西、雷公岭路以北	玉林市冠涛防护 设备有限公司	1. 3-H×3-4~3-5 轴 GHFSFM5025(6) 门框垂直度不满足规范要求； 2. 3-M×3-6~3-6 轴+2mGHM1220 门框垂直度不满足规范要求； 3. 3-M~3-M 轴-3m×3-6 轴 +1mHK800(5)门框垂直度不满足规 范要求。	1. 部分金属组件锈蚀； 2. 地下室局部梁底混凝土夹渣、 露筋、蜂窝、麻面质量缺陷未及 时处理；局部板底裂缝、渗水。	项目停工
56	南宁市铜鼓岭 路中学	南宁市青秀区青环路 西侧	玉林市冠涛防护 设备有限公司	1. 3-7 轴-1m×D-D~D-E 轴 GHFSFM4528(6)垂直度不满足规范 要求； 2. 3-8 轴+1m×D-C~D-C 轴 -2mHM1020 门框垂直度不满足规 范要求； 3. D-E×3-6 轴+2mHK800(5)门框垂 直度不满足规范要求。	1. 部分金属组件锈蚀； 2. 地下室砌体转角处未设构造 柱； 3. 局部外脚手架立杆基础积水。	项目停工

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
57	玉林市第十中学改扩建工程PPP项目	玉林市玉州区铁机路44号，二环路南侧	玉林市冠涛防护设备有限公司	/	1. 部分金属组件锈蚀； 2. 地下室外墙和顶板后浇带处渗水； 3. 集水井安全防护不到位。	
58	玉林市第四人民医院建设项目	玉林市玉州区塘步岭立交桥南侧	玉林市冠涛防护设备有限公司	1. D6~D7×A~DC 轴 HFM0716 (6) 门框左右垂直度不符合规范要求； 2. D6~D7×A~DC 轴 HK600 (5) 门框前后垂直度不符合规范要求。	/	
59	都荟上城	贵港市平南县平南镇城东新区工业大道地	玉林市冠涛防护设备有限公司	AQ~AP×20~21 轴 HHFM1220(6) 门框前后垂直度不符合要求。	1. 人防区域严重泡水； 2. 19~21×AQ~AR 轴人防顶板开裂、渗水； 3. AR~AQ×19~20 轴 HK600 (5) 门框表面胶板脱落、门扇严重变形； 4. 人防预埋套管多处露筋； 5. 存在部分灭火器失效； 6. 部分金属组件锈蚀。	
60	扶绥恒大文化旅游城项目首期二组团A区	崇左市扶绥县空港大道88号	广西长鸿人防设备有限公司	45~48×S~W 轴 HHM1520 门框垂直度不满足规范要求。	1. 部分金属组件锈蚀； 2. 地下室部分后浇带梁底、板底露筋、夹渣、蜂窝、麻面质量缺陷未及时处理；局部顶板渗水。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
61	盛世·十里春风	百色市隆林各族自治县鹤城东片区平班-隆林公路 i、j、f、h 地块	广西长鸿人防设备有限公司	/	1. K1-K×B1-6 轴人防区发现后开孔; 2. 部分金属组件锈蚀。	
62	南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置房一期工程	南宁市江南区白沙大道南四里 6 号	广西长鸿人防设备有限公司	/	/	
63	南宁经济技术开发区第四小学	南宁市江南区那洪大道南侧、友谊路东侧	广西长鸿人防设备有限公司	/	1. 人防地下室未竣工验收已投入使用; 2. 部分金属组件锈蚀。	
64	广西大学土木工程综合实验中心	南宁市西乡塘区大学东路 100 号	广西长鸿人防设备有限公司	/	/	
65	八桂天香 1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、12#	钦州市浦北县县城物流冷链园西向	广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	/	1. 门框出厂检验报告焊缝规范已作废; 2. 部分金属组件锈蚀。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
66	乐祥国际项目 (变更: 乐祥 都汇项目)	玉林市玉州区人民东 路 735 号	广西贵港市万通 人防防护设备工 程有限公司	T~S×10~11 轴 HFM1520 (6) 门 框前后垂直度不符合规范要求。	1. 人防地下室底板、外墙 (剪 力墙) 局部渗水; 2. 人防地下室电线电缆拖地, 未架空; 3. 个别集水井安全防护不到位。	
67	玉林市工人文 化宫建设项目	玉林市玉东新区秀水 路与九岭路交叉口东 北侧	广西贵港市万通 人防防护设备工 程有限公司	/	1. 8~9×1/R~R 轴 GHSFM5028 (6)、10~11×N 轴 GHSFM6027 (6) 门槛未与底板一次性浇筑, 锚固钩未与底板主筋锚固; 2. 人防地下室顶板多处渗水, 多处梁底露筋; 3. 集水井未做临边防护。	
68	南宁市邕宁区 蒲庙镇龙岗村 天坛坡第 3 村 民小组农民产 业用地	南宁市邕宁区龙岗大 道西侧	广西贵港市万通 人防防护设备工 程有限公司	/	1. 人防地下室泡水严重未及时 抽排; 2. 临边和洞口安全防护缺失, 无防护措施, 地下室照明缺失, 安全警示标志缺失; 3. 部分金属组件锈蚀。	项目停工
69	贵港市堤园路 棚户区改造项 目 (一) 蓝田 安置区 B 标段 人防工程	贵港市港北区金田路 与贵州路交汇处西南 角	广西贵港市万通 人防防护设备工 程有限公司	B-11~B-12×C-D~C-C 轴 HK600(5) 门框前后垂直度不符合 规范要求。	1. 人防区域存在积水现象; 2. 人防区域顶板多处开裂、渗 水, 梁多处露筋; 3. 部分金属组件锈蚀严重。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
70	精通·悦府	贵港市港南区廉石路与港南路交汇处西南角	广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	/	1. 未能提供项目安全管理资料; 2. 人防墙消防管道存在后开孔现象; 3. 人防墙存在开裂现象, 人防顶板局部渗水; 4. 人防区后浇带处顶板、梁露筋; 5. D-13~D-16×D-C~D-K 轴 HK600(5)门框未安装胶板; 6. 部分金属组件锈蚀。	
71	盛世华府防空地下室	贵港市港北区桂林路与达开路交汇处西北角	广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	/	1. D-32~D-34×D-N1~D-M1 轴 HK600(5)门框未安装胶板; 2. D-44~D-46×D-N1~D-P1 轴现场未找到电箱控制柜; 3. 部分金属组件锈蚀。	
72	盛世君悦府	贵港市港北区迎宾大道与布山大道交汇处西北角	广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	1. 12~14×AG~AF 轴 HK600(5) 门框前后垂直度不符合规范要求; 2. 17~20×AG~AD 轴、10~12×AK 轴人防墙预埋套管未伸出墙面。	1. 人防区域多处人防墙及顶板后开孔; 2. 部分金属组件锈蚀。	
73	贵港市覃塘区棚户区改造项目(荷美新区二期)	贵港市覃塘区荷美新区内	广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	/	1. 人防区域处出入口有积水; 2. B-4~B-5×7-K~7-G 轴 HK600(5)胶板脱落; 3. 部分金属组件锈蚀; 4. 集水坑安全防护不到位。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
74	苏园人防工程	贵港市港北区中山北路与桂林路交汇处东北角	广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	/	1. D2-35~D2-37×2-D~2-B 轴人防区域存在顶板开裂; 2. 2-C~2-D×2-1~2-3 轴人防门框墙面破损; 3. 人防地下室未竣工验收已投入使用; 4. 部分金属组件锈蚀。	
75	溯禾·公园学府	崇左市江州区东盟大道与崇文路交叉口	广西巨安人防工程防护设备有限公司	1/E~2/E×1~2 轴 HHM1220 门框垂直度不满足规范要求。	1. A2~A3×1/E~2/E 轴 DN80 防爆地漏标高不符合规范要求; 2. 消防管与套管间隙用发泡剂封堵。	
76	交投地产融创东方宸院（地块三）项目	南宁市兴宁区天德路	广西巨安人防工程防护设备有限公司	H 轴+3.4m×23~24 轴 GHSM5023（6）门框垂直度不满足规范要求。	部分金属组件锈蚀。	项目停工
77	玉林市图书馆新馆项目	玉林市玉东新区玉东大道西北侧、石牛路西侧	广西巨安人防工程防护设备有限公司	4×G 轴 HK600（6）悬摆板与门扇贴合度不满足规范要求。	1. 4×G~H 轴 HFM2120（5）未录入人民防空防护设备产品目录; 2. 1~2×E~F 轴三防控制箱无产品铭牌; 3. 部分金属组件锈蚀。	
78	钟山县中医院搬迁项目	贺州市钟山县环城大道东（西侧）	广西巨安人防工程防护设备有限公司	1. 01×Y 轴 HK1000（5）门扇与门框贴合度不满足规范要求; 2. 01×W~X 轴 FMDB5027（5）封堵框左右垂直度不符合规范要求。	1. 超压排气活门安装位置在人员隐蔽单元内部，不符合要求。 2. 人防地下室顶板个别地方渗水，顶板、梁底部露筋。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
79	南宁市明天学 校迁建工程 (第二期)地 下室	南宁市西乡塘区可利 大道南面	广西巨安人防工 程防护设备有限 公司	15~17×D-J~D-M 轴 GHFSFM6027 (6) 门框角钢左右垂直度不符合 规范要求。	1. 人防地下室未竣工验收已投 入使用; 2. 人防地下室门框墙及顶板均 存在后穿孔; 3. 15~17×D-J~D-M 轴 GHFSFM6027 (6) 未预埋吊环; 4. 部分金属组件锈蚀。	
80	广西大学教师 集资房建设项 目	南宁市西乡塘区大学 东路 100 号广西大学校 园内	广西巨安人防工 程防护设备有限 公司	/	/	
81	桂林航天工业 学院新校区扩 建项目行政办 公、院系教师 办公楼	桂林市七星区金鸡路 2 号桂林航天工业学院	广西巨安人防工 程防护设备有限 公司	/	人防区大门出入口地面存在积 水。	
82	古宋城文化休 闲街区	桂林市叠彩区中山北 路	广西巨安人防工 程防护设备有限 公司	/	1. 安全生产许可证过期, 项目 安全标准化管理资料无人员签 字, 公司盖章, 责任制未落实个 人; 2. 部分金属组件锈蚀; 3. 多处集水井未采取安全防护 措施。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
83	桂林市金雁学校新建工程——食堂	广西桂林市雁山区雁中路以北，雁山科教园A片规划区域内	广西巨安人防工程防护设备有限公司	/	1. 人防洗消间存在积水； 2. 部分金属组件锈蚀。	
84	彰泰郡四期项目	桂林市临桂区人民路283号	广西巨安人防工程防护设备有限公司	/	1. 人防出入口存在积水； 2. D-10~D-12×D-A 轴HHFM1220（6）门框内存在防火门电线阻碍门扇正常关闭； 3. 部分金属组件锈蚀； 4. 进入悬摆活门的楼梯平台及踏步未设安全栏杆及照明设施。	
85	奥林匹克花园14#、18#地块项目9#、12#、13#15#、16#、17#、22#楼（第一至第七防护单元）	桂林市临桂区宏谋大道	广西巨安人防工程防护设备有限公司	/	1. 安全生产管理制度无任何人员签字，未盖章，责任制未落实到个人； 2. D1-33~D1-34×D1-Q 轴出入口存在积水； 3. D1-26~D1-27×D1-R~D1-P 轴区域存在积水、门框底部泡水； 4. 14~19×D1-H~D1-F 轴区域人防顶板开裂、钢筋露筋； 5. 部分金属组件锈蚀。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
86	西宸·博悦项目	桂林市临桂区海吉星 一路以南、星二路以 西、秧二路以北	广西巨安人防工 程防护设备有限 公司	/	1. 人防区大门出入口地面存在 积水; 2. 3-14~3-16×4-U~4-Y 轴人防 顶板开裂; 3. 3-21~3-23×4-T~4-X 轴 GHSFM5025(6) 门框顶板漏水; 4. 部分金属组件锈蚀。	
87	上林县中学易地 扶贫安置点 校区项目一地 下室含人防	南宁市上林县明亮镇 易地扶贫安置点片区	广西巨安人防工 程防护设备有限 公司	/	1. D4~D5×DD~DE 轴 HK600 (5) 无吊钩; 2. D13~D14×DE 轴 SC80 预埋 套管部位存在露筋; 3. 部分金属组件锈蚀; 4. 人防主体结构工程未进行验 收就进行抹灰施工; 5. 多处集水井未采取安全防护 措施。	
88	交投·和顺学府 项目配建新民 中学	南宁市良庆区良庆大 道以西、夏林路以南	广西巨安人防工 程防护设备有限 公司	/	人防地下室局部位位置在安装消 防管后净空只有 1.8 米, 需设 警示标志并采取安全防护措施。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
89	广西医科大学 PPP 五象校区项目（广西医 科大学国际医 药教育交流与 研究中心（五 象校区）-5#学 生宿舍）	凤凰路 23 号	广西巨安人防工 程防护设备有限 公司	1. 5-1~5-2×5-B~5-C 轴 HK400(5) 门框前后垂直度不满足规范要求； 2. 5-17×5-D~5-E 轴 HFM1020(6) 门框左右垂直度不满足规范要求； 3. 5-11~5-13×5-K~5-G 轴人防套 管未伸出墙面。	1. 5-11~5-13×5-K~5-G 轴人防 区域积水； 2. 部分金属组件锈蚀； 3. 连廊（16#与 17#楼）基础正 在施工，基坑深度达 4 米，未按 规范要求设基坑上下安全通道； 4. 部分楼栋临边防护安全栏杆 缺失，操作平台作业面无临边防 护。	
90	南宁吴圩国际 机场 T3 航站 区及配套设施 建设工程运控 及信息中心综 合楼	南宁市吴圩镇吴圩国 际机场	合浦鑫鸿达设备 制造有限公司	11×L 轴、12~13×E 轴 DN150 预埋 套管伸出墙面长度不满足规范要 求。	1. 顶板有裂缝、渗水，后浇带 部分混凝土蜂窝、麻面质量缺陷 未及时处理； 2. 部分外脚手架基础垫层底部 悬空。	
91	天马星城	梧州岑溪市玉梧大道 （木材批发市场对面）	合浦鑫鸿达设备 制造有限公司	21-2m×x~w 轴 HM1020 门框角钢 左右垂直度不符合规范要求。	1. 人防单元密闭隔墙供电管道 存在后穿孔； 2. 部分金属组件锈蚀； 3. 21-2m×x~w 轴轴 HK600(5) 墙体结构影响锁柄关锁。	
92	广西防城港港 口生态铝产业 链项目年产 240 万吨氧化 铝及配套工程 -厂前区	防城港市港口区企沙 镇赤沙东路	合浦鑫鸿达设备 制造有限公司	/	1. 02~1×E~F 轴 HK600(5) 门框无吊钩； 2. 集水井和电梯井门洞未按规 范要求做好安全防护。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
93	防城港市行政 中心区安置小 区	防城港市港口区行政 中心区金花茶大道与 灵秀街交汇处西北角	合浦鑫鸿达设备 制造有限公司	/	1. 人防区多处梁、板、柱露筋; 2. 人防墙、板存在后开孔现象; 3. 滤毒室有积水; 4. 部分金属组件锈蚀。	
94	广西广投北海 绿色生态铝一 期项目年产 200万吨氧化 铝及配套工程 (1#综合办公 楼、2#-3#生产 值班楼、5#-6# 生产值班楼、 7#食堂、地下 室、架空连廊)	北海市铁山港区(电厂 北侧)	合浦鑫鸿达设备 制造有限公司	1. 1/D~C×4~5轴 HFM1520(6)门 框左右垂直度不符合规范要求; 2. C~2/A×4~5轴顶板 DN150 预 埋套管未伸出板面。	1. 人防区域部分存在积水现象; 2. 部分金属组件锈蚀。	
95	合浦投资大厦	北海市合浦县廉州镇 东环大道西侧	合浦鑫鸿达设备 制造有限公司	1. 1-20×1-N~1-M轴 HK600(5)门 框前后垂直度不符合规范要求; 2. 1-19×1-N~1-C轴 DN250 预埋 套管伸出墙面长度不符合规范要 求。	1. 人防墙面存在渗水现象; 2. 部分金属组件锈蚀严重; 3. 一层未按规范要求设置安全 通道且未采取安全防护措施; 4. 集水井和移动操作平台未采 取安全防护措施。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
96	幸福广场项目	北海市合浦县县城西门江一号路与还珠大道延长线交汇东南侧处	合浦鑫鸿达设备 制造有限公司	1. D-17~D-20×D3-A~D3-B 轴 GHM1221 门框左右垂直度不符合规范要求; 2. D-17~D-20×D3-A~D3-B 轴 HK600(5)门框前后垂直度不符合规范要求。	1. 人防区域部分存在积水现象; 2. D-17-D-20×Da-B 轴预埋套管渗水; 3. 1、D-17~D-20×D3-A~D3-B 轴 GHM1221、D-17~D-20×D3-A~D3-B 轴 GHFM1222(5)门框底板未能一次浇筑完混凝土; 4. 部分金属组件锈蚀; 5. D-13~D-14×D2-C~D2-B 轴 DN100 预埋套管未伸出墙面,不符合规范要求; 6. 集水井和操作平台临边未采取安全防护措施; 7. 无脚手架搭设方案,外脚手架未附墙,基础泡水无剪刀撑; 8. 临时用电电缆拖地泡水,配电箱无巡查记录,有一机多电现象,潮湿区域未采用安全电压; 9. 现场未硬化,材料堆放混乱,木材区未配灭火器。	
97	桂平市妇幼保健院迁建工程	桂平市长安新区长安工业园区	合浦鑫鸿达设备 制造有限公司	/	1. 2-8~2-9×2-A 轴人防顶板渗水; 2. 人防地下室未竣工验收已投入使用; 3. 部分金属组件锈蚀。	

序号	工程名称	工程地址	防护设备生产 安装企业	项目防护设备安装质量现场 抽检存在的问题	项目质量安全管理及现场 检查存在的其他问题	备注
98	南宁市五象新区明月东路143号地块项目	广西壮族自治区南宁市良庆区明月东路东侧、宋厢路南侧	合浦鑫鸿达设备制造有限公司	/	1. 安全生产管理体系文件中受控状态、批准均未签字； 2. 质量控制文件引用作废标准； 3. 存在部分灭火器失效； 4. 部分金属组件锈蚀； 5. 后浇带部位未按规范要求对结构梁采取回顶措施； 6. 出入口未按规范要求搭设安全通道。	
99	陆川县大陂小区	玉林市陆川县温汤路南侧，江滨路东侧	广西恒银人防工程有限公司	/	1. D-J~D-H×D-27~D-31 轴 GHFSM4528 (6) 门槛位于后浇带，门框未与底板同步浇筑； 2. 地下室梁底露筋严重； 3. 个别水平洞口防护不到位，安全警示标志不足。	
100	泰鑫幸福里	南宁市隆安县蝶城大道 804 号	广西恒银人防工程有限公司	/	1. 安全生产许可证过期； 2. D1-5~D1-6×D1-1K~D1-1J 轴 HM1220 门框底部未一次浇筑混凝土； 3. 封堵板顶部墙面后开孔； 4. 顶板开口，伸缩缝直通地面； 5. D1-1~D1-2×D1-DR~DD-1Q 轴人防地下室顶板开裂、渗水； 6. 部分金属组件锈蚀。	

