

广西壮族自治区国防动员办公室 文件 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

桂国动办通〔2023〕218号

自治区国防动员办公室 自治区住房和城乡建设厅 关于 2023 年全区在建人防工程 “双随机、一公开”联合监督 检查情况的通报

各市人防主管部门、住房城乡建设局：

根据《自治区“双随机、一公开”监管厅际联席会议办公室关于印发广西部门联合抽查事项清单（第四版）等文件的通知》（桂市监发〔2023〕27）要求，为进一步强化全区人防工程建设质量事中事后监管，规范人防工程设计、施工、监理、防护设备安装、检测等行为，提升人防工程建设质量，按照年度工作安排，2023年10月24日至11月28日，自治区国动办联合自治区住房和城乡建设厅组织开展了2023年全区在建人防工程“双随机、一公开”监督检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

（一）检查对象。

本次监督检查从全区 50%人防工程防护设备生产安装企业（共 14 家）承建的项目中随机抽检 120 个在建人防工程项目。

（二）检查内容。

主要检查两方面内容：一是项目建设资料，包括报监手续、现场记录、检测、验收记录技术交底、安全记录等；二是现场项目实体抽测，主要包括：底板、墙体（含门框、风管、预埋套管）、顶板、主体结构、防护（防化）设备安装等检测。

（三）检查方式。

随机抽取 9 名行政执法人员，采取购买服务方式，委托第三方机构给予技术支持。共组成 3 个检查组，按统一标准，分片同时进行检查。检查全过程录音录像，检查结果当场反馈并由建设方签字确认。

二、好的方面

通过此次“双随机、一公开”监督检查发现，各地人防主管部门对人防工程的建设管理和监督检查力度不断加强，人防工程整体建设质量和管理水平有所提高。

（一）参建各单位人防意识不断增强。抽检的大部分项目管理规范，参建各方履职到位，人防工程质量意识明显增强。从工程质量上看，检查总体情况较好的项目共计 92 个，占比 77%。资料和现场抽检无问题的项目有：新安厦·学府滨江、智新雅苑、

广西民族老年活动中心建设项目、和富·阳光城、柳州市图书馆（新馆）、江山一品 2#、3#楼、迎宾 1 号（原名金宸华府）、广源·华府壹区。

（二）人防工程质量监管部门监管力度不断加大。检查中发现各级人防主管部门均能按要求开展“双随机、一公开”监督检查；人防工程质量监管部门认真履职，严格把关，均能做到项目监管 100%，监管环节 100%；部分城市及时组织开展质量监督培训，提高质量监督能力和行政执法水平。管理比较规范的市县有：南宁、柳州、贵港、来宾市，以及三江侗族自治县、平南县、平果市。

（三）人防设备安装质量不断提高。发现问题数比上一年度有明显下降，如：钢筋混凝土门扇、门框安装方面发现问题总数同比下降 41.9%；悬摆式防爆波活门门扇安装方面发现问题总数同比下降 84.6%；封堵板门框安装方面发现问题总数同比下降 63.6%；漆膜厚度方面发现问题同比下降 72.3%；预埋风管安装方面发现问题总数同比下降 42.9%；现龄期混凝土抗压强度方面发现问题总数同比下降 16.7%；保护层厚度方面发现问题总数同比下降 88.9%；过滤吸收器安装和超压排气活门产品标识方面无问题。项目现场受检部分质量无问题的项目共计 25 个，其人防设备安装企业为：广西南宁人防防护设备有限责任公司、广西桂盾人防工程有限公司、玉林市冠涛防护设备有限公司、柳州市银河人防设备有限公司、广西华盾防护科技工程设备有限公司、广

西鑫盾人防工程集团有限公司、柳州市华恒人防设备有限公司。

三、存在问题

（一）建设单位存在的问题。

1. 手续不完善。一是个别项目报建手续不完善。二是个别项目合同不符合要求。同一个项目出现两份价格不一致的设备安装合同；与无人防检测资质的单位签订检测合同；未直接与设计、审图、监理及检测单位签订委托合同，三是个别项目报监资料未及时变更。参建单位发生变更的未及时对监督登记表中的单位名称进行变更。

2. 对检查不够重视。个别工程项目建设单位未参与本次检查工作。

3. 未认真组织技术交底。个别工程项目未认真组织技术交底，导致施工中出现各专业“打架”，随意在人防剪力墙穿孔等现象。

（二）设计单位存在的问题。

1. 资料不全。个别项目未提供设计单位合同、公司资质、平战转换方案等资料。

2. 手续不完善。一是个别项目资料未盖章或盖章单位不一致。如平战转换方案未盖章、平战转换方案上的审图章与登记表中的审图单位不一致。二是个别项目合同不符合要求。人防设计合同中出现的单位名称与实际不符。

3. 图纸不规范。个别项目施工图出现错漏等情况。

（三）施工图审查机构存在的问题。

1. 资料不全。个别项目未提供人防审图单位合同、公司资质、图纸会审报告等资料。
2. 手续不完善。个别工程项目图纸会审资料未签字盖章。
3. 把关不严。对于施工图中的错漏未能及时发现并指出。

（四）监理单位存在的问题。

1. 资料不全。个别项目未提供监理日志资料、现场检查记录、监理合同、人防监理单位监理人员上岗证等资料。
2. 手续不完善。一是个别项目合同不符合要求。个别工程项目人防监理单位分别与建设单位和土建监理单位签订合同，且合同金额不一致。二是验收时使用作废标准。个别项目监理验收表中使用的标准已作废。
3. 履行职责较差。个别项目主体质量存在问题较多，人防墙随意穿孔问题严重，防护设备预埋安装不规范，监理单位未能认真履行职责，没有把好质量关。

（五）检测单位存在的问题。

1. 资料不全。个别项目未提供检测报告、检测合同、检测公司资质、第三方基坑监测等资料。
2. 检测记录不符合要求。个别项目检测报告与原始记录中的人员不一致，原始记录中检测与校核为同一人。
3. 转包检测业务。个别工程项目与建设单位签订检测的单位无人防检测资质，将检测业务进行转包、分包。

（六）施工单位存在的问题。

1. 资料不全。个别项目未提供施工日志、施工记录等资料。
2. 实体检测不符合设计要求。个别项目现龄期混凝土抗压强度推定值不符合设计要求；个别项目钢筋保护层厚度不符合设计要求。
3. 现场安全管理不到位。个别项目基坑防护措施不到位；地下室人防区域积水。
4. 主体质量不符合要求。个别项目存在人防区楼板开裂渗水，在人防密闭通道顶板装修吊顶，人防区域剪力墙、顶板露筋，在人防剪力墙随意穿洞打孔，人防门框墙、梁、柱未按图施工等问题。
5. 对检查不够重视。个别工程项目施工总承包单位在检查时未到位。

（七）设备安装单位存在的问题。

1. 资料不全。个别项目未提供生产质检记录、报监现场检查记录、材料进场资料、技术交底、人防施工过程中安全日志、安装人员劳保配备、特种作业人员证书、隐蔽工程验收记录等资料。
2. 手续不完善。个别工程项目未能提供防护设备安装合同；有的项目出现两份不同价格的设备安装合同；个别项目与建设单位签订明显低于市场价的安装合同；有的工程项目防护设备生产安装单位与建设单位、监理单位签订的三方合同中，建设单位未盖章，设备安装合同包含设计、审图、监理及检测等内容。

3. 内部管理不严谨。部分工程项目门框生产检验记录表、出厂质量证明书中使用了作废的标准,质检记录未填写日期及签字;个别工程项目报审表中日期与附件内容日期出现逻辑性错误。

4. 设备安装不符合要求。个别工程项目门扇、门框的垂直度、钢板厚度、外观质量、锚固钩、零部件质量不符合要求;个别工程项目的门扇开启位置、开关、闭锁启闭、规格、开启方向、标高等不符合要求;个别工程项目门框吊环未按规范安装;个别工程项目防爆波地漏安装不符合要求;个别工程项目预埋风管、套管的伸出墙面长度、外观质量、安装标高等不符合要求。

四、下一步要求

(一)加强教育。全区各人防工程参建单位要坚持开展常态化的法律法规和职业道德教育,牢固树立国防意识、品牌意识、质量意识和安全意识,严格执行人防行业规范要求,确保人防工程建设质量。

(二)全面自查。全区各人防工程参建单位要对检查出的问题举一反三,开展全面自查,引以为戒,坚决杜绝违反人防工程相关标准规范和不符合战时技术指标的行为发生。

(三)认真整改。各项目建设方为整改工作第一责任人,务必高度重视,及时组织参建单位抓好整改,并于2024年3月31日前完成整改。停工项目应提供住房城乡建设部门出具的相关手续,复工后3个月内完成问题整改。检查中未能到场的单位要提

供情况说明（加盖单位公章纸质版）。

（四）强化监管。各级人防工程质量监督部门要进一步加大对人防工程施工质量的监管力度，监督指导本辖区存在问题项目的整改，并依法依规对违法违规责任主体进行处理。请各市人防主管部门、住房城乡建设局负责汇总项目整改和处理情况，并于2024年3月31日前分别报送自治区国防办、住房城乡建设厅，并附相关佐证材料（含纸质和电子版）供复核。（联系人：陆斌 联系方式：0771—2833160；工作邮箱：lub@gdb.gxzf.gov.cn；联系人：王燚 联系方式：0771—2260023；工作邮箱：gxztjgcb@zjt.gxzf.gov.cn）

附件：2023年度“双随机、一公开”联合监督检查情况表



2023 年度“双随机、一公开”联合监督检查情况表

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
1	彰泰联发沁园春人防工程	桂林市七星区王家里村以东,彰泰兰乔圣菲小区以南	BIG2300553	建设单位: 桂林安君房地产开发有限公司 设计单位: 桂林市人防工程设计院有限公司 施工图审查机构: 广西科建建筑设计施工图有限责任公司 监理单位: 桂林市金峰人防工程建设监理有限公司 检测单位: 广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位: 桂林甄泰建筑工程有限公司 设备安装单位: 广西桂盾人防工程有限公司	/	1.本项目资料查验过程中发现人防设备厂家2个二等人员隐蔽部合同总价为 56 万元。	/
2	彰泰·中央城商住地块项目A地块防空地下室	桂林市临桂区桂平路	BIG2300554	建设单位: 桂林众泰房地产开发有限公司 设计单位: 桂林市人防工程设计院有限公司 施工图审查机构: 桂林市金益人防审图咨询有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位: 国基建设集团有限公司 设备安装单位: 广西益全人防设备安装工程有限公司	1.D2-4 ~ D2-6 轴 交 D2-Q 轴 LFMDB6025(6)门框生锈不符合要求; 2.D2-3~D2-4 轴 交 D2-N~D2-M 电气预埋套管 6×SC80 伸出墙面长度不符合要求; 3.D2-3~D2-4 轴 交 D2-N~D2-M 轴现场未见防爆地漏 DN80 不符合要求; 4.D2-3~D2-4 轴 交 D2-N~D2-M 轴 HMI220 安装位置与设计图纸不符(需提供设计变更)。	1.施工单位未提供施工日志。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
3	彰泰·金 桥水岸	桂林市临桂 区人民南路	BJG2300555	建设单位: 桂林市瀚浩房地产开发有限公司 设计单位: 桂林市人防工程设计院有限公司 施工图审查机构: 桂林市金益人防审图咨询有限公司 监理单位: 桂林市金峰人防工程建设监理有限公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位: 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 设备安装单位: 广西益全人防设备安装工程有限公司	经各参建方汇总对该项目 2022 年度人防检测存在问题复查, 结果均未整改到位。存在问题如下: 1.18-64~18-69 轴交 18b-Q~18b-R 轴的 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门框前后垂直度偏差不符合规范要求; 2.C-15~C-16 轴交 C-V~C-W 轴的 HFM1020 (5) 钢筋混凝土单扇防护密闭门门框铰页板安装不符合规范要求; 3.18-64 轴交 18b-b~18b-d 轴的 HHFM1220 (5) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框产品没有开关标志, 没有制造厂牌, 门扇开启达不到 90°, 门扇未调试; 4.C-15~C-16 轴交 C-V~C-W 轴的 HHFM1220 (5) 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门门框产品没有开关标志, 没有制造厂牌, 门扇开启达不到 90°, 门扇未调试; 5.18-64~18-69 轴交 18b-Q~18b-R 轴的 HK600 (5) 悬摆式防爆波活门门扇产品没有开关标志, 没有制造厂牌, 门扇未调试; 6.18-54 轴交 18b-K~18b-L 轴的 HHM1220 (5) 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门门扇开启达不到 90°, 主体结构门混凝土浇筑高于门框底部。	1.每个防护单元造价低于 30 万。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
4	新安府 厦·学府 滨江	桂林市灵川 县城新区与 东环路交 花南四路交 叉口东北角	BIG2300556	建设单位：桂林安盈房地产开发有限公司 设计单位：桂林市人防工程设计院有限公司 施工图审查机构：桂林市金益人防审图咨询有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：广西浩帆建筑工程有限公司 设备安装单位：广西柳州瑞盾人防工程有限公司	/	/	/
5	彰泰·联 发春天颂	桂林市象山区 环城南二 路与瓦窑交 叉口东北侧	BIG2300557	建设单位：桂林茁荣房地产开发有限公司 设计单位：桂林市人防工程设计院有限公司 施工图审查机构：广西筑科工程技术咨询有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位：福建省顺安建筑工程有限公司 设备安装单位：广西桂盾人防工程有限公司	1.所检 11-39~11-41×D5-L~D5-N 轴 HSF6025(6)、11-22~11-27×11-L 轴 HHM1220、11-18~11-21×11-N 轴 HK600(5)三樘门框生锈，吊环未植入顶板，门框油漆涂层不符合要求； 2.HK600(5)门框左边左右垂直度不符合要求，扩散室地漏高于地面找平层。	1.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力的引用标准错误。	/
6	荔浦碧桂园·山河 郡二期人防	桂林市荔城镇 滨江路 88 号	BIG2300558	建设单位：荔浦碧桂园房地产开发有限公司 设计单位：广东博意建筑设计院有限公司 施工图审查机构：广西方信工程施工图审查有限公司 监理单位：北京国金管理咨询有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：广东龙越建筑工程有限公司 设备安装单位：柳州市银河人防设备有限公司	1.所检三樘门框吊环未植入顶板。	1.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力的引用标准错误。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
7	广汇名都	南宁市白沙大道37号	BJG2300559	建设单位: 广西广运实业投资有限责任公司 设计单位: 广西壮族自治区人防设计研究院 施工图审查机构: 广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位: 广西中信恒泰工程顾问有限公司 检测单位: 广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位: 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 设备安装单位: 广西桂盾人防工程有限公司	1.D-12×D-G 轴 GHFSFM6025(6)门上无吊环, 门框左边前后垂直度不符合要求; 2.D-12×D-G~D-F 轴通风预埋管D250 中间位置吊锤被干扰无法正常使用, 伸出墙面长度不符合要求。	1.总包单位与建设单位存在法律纠纷未到场, 未提供平战转换方案。	/
8	龙光玖誉城翰林组团	白沙大道57号	BJG2300560	建设单位: 南宁市龙光骏佳房地产开发有限公司 设计单位: 广东金辉华集团有限公司 施工图审查机构: 广西中核审图有限公司 监理单位: 广西建筑科学研究设计院工程建设监理单位 检测单位: 广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位: 南宁市龙光建设工程有限公司 设备安装单位: 柳州市银河人防设备有限公司	/	1.未提供监理合同、检测合同。	/
9	奥园瀚德誉江南	南宁市沙井大道63号(沙井大道以东, 南站大道以北)	BJG2300561	建设单位: 广西奥誉置业有限公司 设计单位: 广西人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构: 广西中核审图有限公司 监理单位: 广西隆欣建设工程管理有限公司 检测单位: 广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位: 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 设备安装单位: 柳州市银河人防设备有限公司	1.复检该项目全部合格后扩大抽检范围 抽检负一层板 7-10 ~ 1/7-44×7-A~7-C 轴钢筋保护层厚度不合格。	1.编号 YHRF03 的报审表中施工单位、监理单位未签字盖章; 2.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力所引用的标准错误。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
10	美林湾	南宁市贵和路9号	BIG2300562	建设单位: 南宁城市建设投资集团有限责任公司 设计单位: 广西人防设计研究院有限公司 施工图审查机构: 广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位: 南宁市建昶建设工程监理咨询有限公司 检测单位: 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 施工单位: 中国建筑第五工程局有限公司 设备安装单位: 广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.31~33×F~G 轴 HFM1520(6)、31×F~G 轴 HK600(5)、33~34×H 轴 GHSFM5528(6)所检三樘门无吊环; 2.31×F~G 轴 HK600(5)门框前后垂直度不符合要求。	1.审图公司未提供合同资质。	/
11	南宁市亭洪路72号河内水厂住宅小区危旧房改造项目	南宁市亭洪路72号	BIG2300563	建设单位: 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 设计单位: 南宁市建筑规划设计集团有限公司 施工图审查机构: 广西万华建设工程咨询有限公司 监理单位: 广西建通工程监理有限责任公司 检测单位: 广西恒德工程检测有限公司 施工单位: 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 设备安装单位: 广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.3~4×R 轴 HFM1520(6) 门框右边前后垂直度不符合要求。	1.检测公司与业主签订合同中,检测公司无人防资质且分包给其它有资质的人防设备检测公司; 2.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力所引用的标准错误。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
12	南宁市江南区福建平西村村委会综合楼	南宁市江南大道西侧与体育路南侧交叉口处	BJG2300564	建设单位: 南宁市江南区福建园街道平西村村委会 设计单位: 广西大学设计研究院 施工图审查机构: 广西南宁鑫盾人防工程咨询有限公司 监理单位: 广西恒基建设工程咨询有限公司 检测单位: 广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位: 广西建工集团基础设施建设有限公司 设备安装单位: 广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.18~19 轴交 L~M 轴 GHFSM5528 (6)、20 轴交 M~L 轴 HK600 (5)、18~20 轴交 L~M 轴 HFM1520 (6) 三樘门无吊环; 2.20 轴交 M~L 轴 HK600 (5) 门框前后、左右垂直度不符合规范要求, 扩散室未见地漏; 3.18 ~ 19 轴 交 L ~ M 轴 GHFSM5528 (6) 门槛被混凝土覆盖无法正常关闭; 4.18~20 轴交 L~M 轴 HFM1520 (6) 门框前后、左右垂直度不符合规范要求; 5.地下室多处消防管和水管过人防墙板未安装闸阀。	1.未提供审图单位资质、合同	/
13	自治区体育局江南训练基地场馆改扩建项目	南宁市星光大道 11 号	BJG2300565	建设单位: 广西壮族自治区体育局 设计单位: 华蓝设计(集团)有限公司 施工图审查机构: 广西恬源工程咨询有限公司 监理单位: 广西中信恒泰工程顾问有限公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位: 中国建筑第五工程局有限公司 设备安装单位: 柳州市银河人防设备有限公司	/	1.未提供审图合同(审图总包无资质分包给广西恬源工程咨询有限公司)	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
14	广西民族剧院项目	南宁市滨江公园亭子街历史文化街区	BIG2300566	建设单位: 广西壮族自治区戏剧设计院 设计单位: 广西壮族自治区建筑科学研究院 施工图审查机构: 广西方信工程施工图审查有限公司 监理单位: 广西万安工程咨询有限公司 检测单位: 广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位: 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 设备安装单位: 广西益全人防设备安装工程有限公司	1.21 轴交 J~G 轴 GHFSFM4025(6) 门无吊环, 门框前后垂直度不符合要求; 2.4~5 轴交 C~D 轴 HHM1520 门框前后垂直度不符合规范要求; 3.3~4 轴交 B~C 轴轴 HK600 (5) 门框前后垂直度不符合规范要求; 4.4~5 轴交 C~D 轴图纸设计为 GHM1520, 现场实际为 HHM1520, 需提供设计变更说明。	/	/
15	人和公园溪府二期	南宁市北湖北路 49 号	BIG2300567	建设单位: 广西人和天成投资有限公司 设计单位: 广西人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构: 广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位: 广西桂新监理咨询有限公司 检测单位: 广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位: 中建三局第一建筑工程有限责任公司 设备安装单位: 广西南宁人防防护设备有限公司	/	1.未提供审图合同	/
16	南宁·中关村电子信息产业园三期	南宁市高岭路鸡帽岭路西面、芦村岭路北侧	BIG2300568	建设单位: 广西南宁当代丰耕投资管理有限公司 设计单位: 中国轻工业南宁设计工程有限公司 施工图审查机构: 广西岭南审图咨询有限公司 监理单位: 广西远超工程监理有限公司 检测单位: 广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位: 南宁吴冠住宅建筑有限责任公司 设备安装单位: 广西鑫盾人防工程集团有限公司	1.5~B~C 轴 GHFSFM6028(6)、3~5~A~B 轴 HM1220、3~5~A~B 轴 HK600(5)三樘门框漆膜涂层厚度不符合要求。	1.人防设备厂家与总包签订 2 份合同, 一份原件中总价 26 万元, 另一份合同复印件中总价 36 万; 2.与建设单位签订合同的检测公司无资质, 该公司将检测业务分包给广西科宁人防检测公司。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
17	兰竹春畔人防工程	南宁市白山镇富群路120号	BJG2300569	建设单位：广西端沐投资有限公司（广西马山县回力农业机械修理制造有限公司） 设计单位：广西南宁人防科研设计院 施工图审查机构：桂林市金益人防审图咨询有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位：广西三潮建设工程有限公司 设备安装单位：广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.A-19 ~ B-1 轴 交 A-P 轴 GHSFM4525 (6) 门上吊环安装位置错误; 2.A-19 ~ B-1 轴 交 A-F ~ A-H 轴 HFM1020(6)门框左边左右垂直度不符合规范要求; 3.地下室多处消防管和水管过人防墙板未安装预埋套管。	1.该工程于 2016 年 10 月 10 日与马山县回力农业机械制造有限公司、广西端沐投资有限公司签订土地合作协议, 2018 年 10 月 18 日马山县人民防空办公室发的行政审批的批复中建设单位为马山县回力农业机械修理制造有限公司, 该项目在与参加各方签订的合同中建设单位为广西端沐投资有限公司, 该项目的五证中建设单位为广西马山县回力农业机械修理有限公司; 2.未提供审图公司盖章合同 (合同只有审图公司一方盖章); 3.人防设备厂家与总承包公司签订合同 (施工单位未提供相关建设单位的授权证明); 4.建设单位、施工总承包单位未参与检查 (施工总承包单位未提供相关资料)。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
18	南宁中心 血站危旧 房改住房	南宁市科技园 大道 18 号	BJG2300570	建设单位：南宁中心血站 设计单位：广西壮族自洽区城乡规划设计院 施工图审查机构：广西图海建筑工程咨询有限公司 监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：广西万德建工集团有限公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.D-22 轴交 D-S 轴负三层柱设计混凝土强度等级为 C35，实际检测该构件现龄期混凝土强度推定值为 24.4MPa，该构件混凝土强度不符合要求。	1.人防防护设备厂家生产安装单位与建设单位签订的合同中，总价 26.3 元（一个单元）低于 30 万。	/
19	南宁市西 乡塘区心 圩街道四 联村民委 会林屋坡 三产综 合楼（院 外东街） 防空地下 室	南宁市罗文 大道 11 号	BJG2300571	建设单位：南宁市西乡塘区山圩街道四联村民委员会林屋坡 设计单位：广东金辉华集团有限公司 施工图审查机构：广西南宁安捷人防工程咨询有限公司 监理单位：广西城建咨询有限公司 检测单位：广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位：陕西建工第一建设集团南宁有限公司 设备安装单位：广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.41×R~Q 轴 GHSPM5528(6)位置，现场未同步预埋次门框； 2.24 ~ 25 轴交 J ~ K 轴 HHFM1220(6)门框前后、左右垂直度不符合规范要求且该人防门旁人防剪力墙 24~25×J 轴人防剪力墙开洞破坏； 3.24~25 轴交 J~K 轴 HK600(5)门框前后垂直度不符合规范要求。	1.设计合同中甲方、乙方双方未盖章； 2.未提供审图合同； 3.建设单位、设备厂家、监理单位签订三方合同，建设单位未盖章； 4.设备厂家现场出现两份补充协议，合同中总价不一致，甲方名称不一致且协议内容中由设备厂家委托设计、审图、监理、人防检测等事宜。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
20	南宁市轨道交通5号线（国凯大道~金桥客运站）那洪车辆基地	南宁市国凯大道合浦路苏盆村	BJG2300572	建设单位: 南宁轨道交通集团有限责任公司 设计单位: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 施工图审查机构: 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位: 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 施工单位: 中国铁建股份有限公司（中铁十八局集团有限公司） 设备安装单位: 广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.1~2 轴交 J~K 轴 GSF6025(6)、2~3 轴交 J~K 轴 HFM1020(6)、2~3 轴交 J~K 轴 HK600(5)三樘门上无吊环; 2.排风口扩散室防爆地漏高于地面不符合要求。	1.未提供监理合同。	/
21	中化地质矿山总局广西地质勘查院基地迁建项目	南宁市龙华路以北, 步锡路以东	BJG2300573	建设单位: 中化地质矿山总局广西地质勘查院 设计单位: 南之都建筑集团有限公司 施工图审查机构: 广西万华建设工程咨询有限公司 监理单位: 三维建设工程咨询有限公司 检测单位: 广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位: 广西建工第五建筑工程集团有限公司 设备安装单位: 广西鑫盾人防工程集团有限公司	/	1.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力所引用的标准错误; 2.该项目检测单位广西壮族自冶区建筑科学研究院无人防检测资质, 把人防检测分包给广西壮族自冶区建筑科学研究院与建设单位签订的合同中明确不得分包转包检测业务。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
22	茅桥调度综合楼	南宁市长堙路 236 号	BIG2300574	建设单位：南宁公交集团有限公司 设计单位：华南设计集团有限公司 施工图审查机构：广西岭南审图咨询有限公司 监理单位：广西力元工程管理有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：中铁大桥局第七工程有限公司 设备安装单位：广西鑫盾人防工程集团有限公司	1.5~6 轴交 A~B 轴 HFM1220(6)、5~6 轴交 A~B 轴 HK600(5)、两榀门上吊环未植入顶板； 2.6~7 轴交 A~B 轴 D250 通风预埋管安装位置与超压排气活门配合垂直度不符合要求（有倾斜）。	1.南宁市建测建设工程有限公司与建设单位签订人防检测合同，该公司无人人防检测资质且把该工程人防检测分包给永高检测； 2.鑫盾人防设备厂家与总包签订采购合同但总包与建设单位的合同中未见相关授权说明。	/
23	广西水利电力职业技术学院长堙校区危旧房改造住房改造工程	南宁市兴宁区长堙路 99 号	BIG2300575	建设单位：广西水利电力职业技术学院 设计单位：华蓝设计(集团)有限公司 施工图审查机构：广西圣图建筑工程咨询有限公司 监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司 检测单位：广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 施工单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.8~9 轴交 P~Q 轴 HHM1220 门框右边前后垂直度不符合要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
24	中环国际花园	南宁市长垌路六里南	BJG2300576	建设单位: 广西豪景房地产开发有限公司 设计单位: 广西壮族自治区建筑科学研究院 施工图审查机构: 广西南宁鑫盾人防工程咨询有限公司 监理单位: 广西正峰工程项目管理有限公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 设备安装单位: 广西桂盾人防工程有限公司	1. 负二层 15~16 轴交 L~K 轴 HFM1320(6)、9~1/9 轴交 K~J 轴 HM1220 两樘门框前后垂直度不符合要求; 2. 负一层 15~16 轴交 L~K 轴 HFM1320(6) 门框前后垂直度不符合要求; 3. 15~16 轴交 L~K 轴 D250 通风预埋管伸出墙面长度不符合要求。	1. 设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力的引用标准错误; 2. 广西南宁鑫盾人防工程咨询有限公司提供的资质证书, 2014 年 8 月 14 日已过期, 提供新的资质证书, 日期为 2015 年 2 月, 该项目施工图审图报告内容中日期为 2015 年 1 月 (旧资质证书下到期新资质证书下发之前承接该项目的审图业务)。	复查
25	康城一品二期	贺州市平安东路北侧	BJG2300577	建设单位: 广西吉光置业投资有限公司 设计单位: 桂林市人防工程设计院有限公司 施工图审查机构: 广西岭南审图咨询有限公司 监理单位: 河南省育兴建建设工程管理有限公司 检测单位: 广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位: 广西建工集团第二安装建设有限公司 设备安装单位: 广西华盾防护科技股份有限公司	/	1. 设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力的引用标准错误。	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
26	平安居棚户区改造	贺州市太安路与平安西路交汇处	BIG2300578	建设单位：广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 设计单位：广西人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西图海建筑工程咨询有限公司 监理单位：广西广安工程监理有限公司 检测单位：广西建宏工程科技有限公司 施工单位：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 设备安装单位：玉林市冠涛防护设备有限公司	/	1.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力所引用的标准错误。	/
27	毅德商贸物流城B区住宅项目	梧州市舜帝大道西段1号	BIG2300579	建设单位：梧州毅德商贸物流城开发有限公司 设计单位：玉林市城乡规划设计院 施工图审查机构：广西方信工程施工图审查有限公司 监理单位：广西刚正建筑工程监理有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：广西粤凯建筑安装工程有限责任公司 设备安装单位：广西恒银人防工程有限公司	1.D2-7~D2-8轴交D2-D~D2-F轴HHFM1520(6)门上顶板标高位置与图纸不符(需提供设计变更)； 2.D2-7~D2-8轴交D2-D~D2-F轴HK600(5)门框左边前后垂直度不符合要求； 3.D2-7~D2-8轴交D2-D~D2-F轴D250通风预埋管伸出墙面长度不符合要求。	1.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力所引用的标准错误。	/
28	智新雅苑	梧州市长洲区新兴二路119-13号	BIG2300580	建设单位：梧州智新房地产开发有限公司 设计单位：桂林市人防工程设计院有限公司 施工图审查机构：桂林市金益人防审图咨询有限公司 监理单位：广西梧州建设监理有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：梧州市东南建筑工程公司 设备安装单位：柳州市银河人防设备有限公司	/	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
29	藤县春成御园	梧州市藤县 藤州镇东胜 村藤州大道 旁 A-02-10-2 号地	BJG2300581	建设单位: 广西梧州市春诚农业发展有限公司 设计单位: 广西益群人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构: 广西方信工程施工图审查有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位: 广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位: 广西兴邦建设有限公司 设备安装单位: 玉林市冠涛防护设备有限公司	1.31 ~ 35 轴 交 N ~ R 轴 LFMDB4025(6)、39~40 轴交 AB~AC 轴 HHFM12206)、39~40 轴交 AB~AC 轴 HK600(5)三樘门上吊环未植入顶板。	1.现场提供两份建设单位与设备厂家的合同, 其中一份总价 100 万, 另一份总价 66 万; 2.设计合同“合同内容”中人防设计公司, 人防监理合同名称与质量监督登记表中单位名称不一致。	/
30	龙湖春天四期(春天雅苑)	梧州市龙圩区龙圩镇龙湖东路 51 号	BJG2300582	建设单位: 广西梧州嘉华置业有限公司 设计单位: 广东金辉华集团有限公司 施工图审查机构: 广西唯信施工图审查有限公司 监理单位: 广西梧州建设监理有限公司 检测单位: 广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位: 廉江市第一建筑工程有限公司 设备安装单位: 广西恒银人防工程有限公司	1.1A-7 轴交 D-A 轴 GHFSFM6025(6) 门框右边前后垂直度不符合要求。	1.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力所引用的标准错误。	/
31	金海国际城(学府一号)	岑溪市城北文教区育才路与 21 米街	BJG2300583	建设单位: 岑溪市锦华投资有限公司 设计单位: 广西壮族自治区人防设计研究院 施工图审查机构: 广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位: 广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位: 广西建工集团联合建设有限公司 设备安装单位: 广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.3-11 ~ 3-12 轴 交 3-C ~ 3-F 轴 HHFM1520(6) 门框左右垂直度不符合要求; 2.3-12 ~ 3-14 轴 交 3-H ~ 3-J 轴 GHFSFM5525(6)、3.3-11 ~ 3-12 轴交 3-C ~ 3-F 轴 HHFM1520(6)、4.3-11 ~ 3-12 轴 交 3-C ~ 3-F 轴 HK600(5) 三樘门上吊环未植入顶板。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
32	明华府	岑溪市岑梧 高速路引线 旁	BIG2300584	建设单位：岑溪市明华百裕商贸有限公司 设计单位：广西人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西永高机械设备检测有限公司 施工单位：中国华西企业有限公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.13轴交K~L轴LFMDB5030(6)、3-42~3-44轴交3-H~3-J轴交HFM0820(6)、3-42~3-44轴交3-H~3-J轴HK600(5)三樘门上吊环未植入顶板，其中：LFMDB5030(6)少二个吊环； 2.3-38~3-39轴交K~L轴D441通风预埋管在扩散室一侧正对HK600(5)未做90°弯头处理； 3.3-26~3-30轴交J~K轴D441通风预埋管伸出墙面长度不符合要求。	/	/
33	福桂园地下室-人防工程	岑溪市北环 大道旁	BIG2300585	建设单位：岑溪市润禧置业投资有限公司 设计单位：广西中丰博成工程设计有限公司 施工图审查机构：广西方信工程施工图审查有限公司 监理单位：广西梧州天威建设工程监理有限公司 检测单位：广西永高机械设备检测有限公司 施工单位：岑溪市立信建筑工程有限公司 设备安装单位：玉林市冠涛防护设备有限公司	1.3-10~3-12轴交3-D~3-G轴HHM220吊环未植入顶板、1/3-13轴交3-A轴GHSFM5528(6)门上无吊环； 2.3-10~3-12轴交3-J轴D560通风预埋管伸出墙面长度不符合要求； 3.现场门框预埋固定斜支撑未使用钢管支撑（采用螺纹钢支撑）； 4.1/3-13轴交3-A轴GHSFM5528(6)门框前后垂直度不符合要求。	1.防设备厂家产品出厂质量检验报告“MK20230805”中表面防锈漆漆膜附着力的标准值错误，且报告中检测人员前后不一致。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
34	恒信悦珑湾	岑溪市思湖路延长线与城东路延长线交汇处	BJG2300586	建设单位：岑溪市盛达实业有限公司 设计单位：广西华业建筑工程有限公司 施工图审查机构：南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司 监理单位：广西梧州天盛建设工程监理有限公司 检测单位：广西永高机械设备有限公司 施工单位：山西建筑工程集团有限公司 设备安装单位：玉林市冠涛防护设备有限公司	1.D-12~D-13 轴交 D-M~D-L 轴 HK600(5)门框前后、左右垂直度不符合要求。	1.监督登记表中审图公司未变更； 2.平战转换方案中加盖的为广西安成施工图审查有限公司审图章与实际情况不符（与最终审图公司不符）。	/
35	陆川县人民医院	玉林市陆川县九州路南侧	BJG2300587	建设单位：陆川县人民医院 设计单位：华蓝设计（集团）有限公司 施工图审查机构：广西方信工程施工图审查有限公司 监理单位：广西至佳建设工程咨询有限公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：广西桂川建设集团有限公司 设备安装单位：柳州银河人防设备有限公司	复查去年存在问题均整改到位； 1.新抽检 8~9 轴交 T~U 轴 HHM2020、8~9 轴交 U~V 轴 HK600(5)、12 轴交 S~T 轴 GHFSFM5028(6)三樘门上吊环未植入顶板； 2.8~9 轴交 T~U 轴 HHM2020 图纸设计为 HHM1820 现场实际为 HHM2020（需提供设计变更）。	1.特种工种施工人员在统计报表日期在附件资料“安全交底”日期之前（报审表日期 2021.3.10，交底日期 2021.3.20）； 2.人防设备厂家未提供生产质检记录。	复查
36	绣江茗城	玉林市容县百景园北侧地块	BJG2300588	建设单位：广西国耀房地产开发有限公司 设计单位：广西益群人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西方信工程施工图审查有限公司 监理单位：广东广信建筑工程监理有限公司 检测单位：广西永高机械设备有限公司 施工单位：广西容县建筑工程总公司 设备安装单位：玉林市冠涛防护设备有限公司	1.D-32~D-34 轴交 E-E~E-F 轴 GHFSFM5030(6)、D-13 轴交 E-G~E-K 轴 HHFM1220(6)、D-11~D-13 轴交 E-H 轴 HK600(5)三樘门上吊环未植入顶板。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
37	大唐城央世家	衡阳东路 4-1 号	BJG2300589	建设单位：广西唐宇投资有限公司 设计单位：广州市人防建筑设计研究院有限公司珠海分公司 施工图审查机构：广西万华建设工程咨询有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：融兴建设集团有限公司 设备安装单位：广西华盾防护科技工程有限公司	/	1.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力所引用的标准错误； 2.人防监理分别与甲方、厦门住总建设有限公司签订合同、协议，且合同中金额不一致。	/
38	上林·龙湖印象	上林县城澄泰进城大道与兴林路交接处南部	BJG2300590	建设单位：上林县恒冠房地产有限公司 设计单位：中航长沙设计研究院有限公司 施工图审查机构：广西中核审图有限公司 监理单位：广西广安工程监理有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：广东电白二建集团有限公司 设备安装单位：广西益全人防设备安装工程有限公司	1.4-3f~4-3g×4'轴 GHFSM5030(6) 门扇无法开启 90 度； 2.4-4j~4-4k×J 轴 HM2020 门框左右垂直度不符合要求； 3.4-4j~4-4k×J~K 轴扩散室积水。	1.未提供图纸会审； 2.未提供设备厂家质检原始数据； 3.检测单位有合同，也有补充不履行说明； 4.未提供报现场检查记录； 5.技术交底没有签字确认； 6.门框、防爆地漏进场资料监理未签字盖章； 7.未提供施工记录； 8.未提供进场资料。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
39	上林县文体(市民)中心项目	南丹卫城片区	BJG2300591	建设单位: 上林县振林投资发展集团有限公司 设计单位: 南京优佳建筑设计有限公司 施工图审查机构: 广西万华建设工程有限公司 监理单位: 深圳市吴源建设监理有限公司 检测单位: 浙江大合检测有限公司 施工单位: 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 设备安装单位: 广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.1-6~1-7×1-F 轴 HK600 (5) 门框前后垂直度不符合要求。	1.图纸会审未签字盖章; 2.未提供平站转化方案; 3.未提供人防审图意见; 4.未提供人防监理工程师上岗证; 5.未提供防护设备安装合同; 6.未提供防护设备单位质检记录; 7.未提供报监检测记录; 8.未提供报监安全技术交底。	/
40	吉丽嘉逸地下室(D地块)	百灵路 100 号	BJG2300592	建设单位: 广西吉丽嘉益投资有限公司 设计单位: 南宁市建筑设计院 施工图审查机构: 广西恬源工程咨询有限公司 监理单位: 广西大通建设监理咨询有限公司 检测单位: 广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位: 中国建筑一局(集团)有限公司 设备安装单位: 广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.19-4~19-6×19-D 轴 HHM1220 门框前后垂直度不符合要求; 2.19-9 ~ 19-13×19-E ~ 19-G 轴 HK1000(5)门框前后、左右垂直度不符合要求, 无吊环。	1.未提供人防设计合同; 2.未提供防护设备厂家质检记录。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
41	五象新区 电力应急 联动中心 项目	春阳路 94 号	BJG2300593	建设单位：广西电网有限责任公司南宁供电局 设计单位：南宁市建筑规划设计集团有限公司 施工图审查机构：广西图海建筑工程咨询有限公司 监理单位：广西城建咨询有限公司 检测单位：广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 施工单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 设备安装单位：广西鑫盾人防工程集团有限公司	I.D-7~D-8×D-B~D-C 轴门框前后垂直度不符合要求 HK600 (5)。	/	/
42	南宁市良庆区东风北苑公共租赁住房项目	东风路南侧， 红霞路东侧	BJG2300594	建设单位：南宁城市建设投资集团有限责任公司 设计单位：上海千年城市规划工程设计股份有限公司 施工图审查机构：广西万华建设工程咨询有限公司 监理单位：南宁市建昶建设工程监理咨询有限公司 检测单位：广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 施工单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 设备安装单位：广西鑫盾人防工程集团有限公司	/	1.未提供报监检测记录。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
43	财富名门御江府	弘良路12号	BJG2300595	建设单位：南宁阳光财富投资有限公司 设计单位：广东省华城建筑设计有限公司 施工图审查机构：广西岭南审图咨询有限公司 监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：南宁吴冠住宅建筑有限责任公司 设备安装单位：广西华盾防护科技工程有限公司	1.1-19~1-21×1-F 轴 HHHFM1220 (6) 门框左右垂直度不符合要求、无吊环； 2.1-18~1-19×1-F~1-G 轴 HK600 (5) 无吊环。	/	/
44	广西民族老年活动中心建设项目	良兴路南侧	BJG2300596	建设单位：广西壮族自治区民政厅 设计单位：广西壮族自治区城乡规划设计院 施工图审查机构：广西圣图建筑工程咨询有限公司 监理单位：河南省育兴建建设工程管理有限公司 检测单位：广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 施工单位：广西建工集团控股有限公司 设备安装单位：广西华盾防护科技工程有限公司	/	/	/
45	龙湖华庭	良庆大道11号	BJG2300597	建设单位：广西南宁桂民园房地产开发有限公司 设计单位：广西人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西万华建设工程有限公司 监理单位：广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：广东璟域建筑工程有限公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.8×D~E 轴 HK600 (5) 前后、左右门框垂直度不符合要求； 2.6×D~E 轴风管伸出墙面长度不符合要求； 人防区多处积水。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
46	广西体育 教科研一 体化基地 一期项目 (TYC-4 0地块)	玉洞大道 39 号	BJG2300598	建设单位: 广西壮族自治区体育局 设计单位: 南宁市建筑规划设计集团有限公司 施工图审查机构: 广西万华建设工程咨询有限公司 监理单位: 中新创达咨询有限公司 检测单位: 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 施工单位: 广西建工第五建筑工程集团有限公司 设备安装单位: 广西鑫盾人防工程集团有限公司	1.102-E×103-4 ~ 103-5 轴 GHSFM6025 (6) 门框生锈; 2.102-10 ~ 104-1×103-C ~ 103-D 轴 HHFM1020 (6) 吊环未置于板顶、 未见铰页板; 3.102-10 ~ 104-1×103-C ~ 103-D 轴 HK800 (5) 无吊环、未见铰页板、 门框左侧角钢厚度不符合要求; 4.人防区多处积水, 楼板多处渗水。	/	/
47	阳光城大 唐檀境地 块一	坛泽路 3 号	BJG2300599	建设单位: 南宁阳正煦光房地产开发有限公司 设计单位: 广州市人防建筑设计研究院有限公司 施工图审查机构: 广西万华建设工程咨询有限公司 监理单位: 浙江长城工程监理有限公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测公司 施工单位: 名筑建工集团有限公司 设备安装单位: 广西桂盾人防工程集团有限公司	1.1/L34×B ~ 1/C 轴 GHSFM6025 (6) 吊环未植入顶板、门框生锈; 2.1/L6 ~ 1/L16×1/A 轴 HHFM1520 (6) 已装饰吊环、未见吊环、未 见铰页, 门框前后垂直度不符合要 求; 3.1/L13 ~ 1/L14×1/A 轴 HK1000 (5) 无吊环、门框生锈, 左右、前后垂 直度不符合要求, 未见铰页; 4.2/L6 ~ 1/L16×1/A ~ B 人防区装修 吊环、未见线管。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
48	昌林中心	歌韵路 17 号	BJG2300600	建设单位: 广西昌林五象投资有限公司 设计单位: 广西华景城建筑设计有限公司 施工图审查机构: 广西方信施工图审查有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位: 广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位: 广西建工集团联合建设有限公司 设备安装单位: 广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.B-2×B-C~B-D 轴 GHFSFM5528 (6) 无吊环、门框、门框生锈; 2.1-6 ~ 1-7×1-D ~ 1-E 轴 HHFM2020 (6) 无吊环、门框、门框生锈; 3.1-6~1-7×1-D 轴 HK600 (5) 无吊环、门框、门框生锈,未见铰页,门框左右垂直度不符合要求; 4.1-6~1-7×1-C~1-E 轴预埋风管伸出墙面长度不符合要求; 5.人防区积水严重,楼板露筋。	1.未提供门框、地漏、管的进场记录及现场施工记录; 未提供资料施工记录; 未提供进场资料。	/
49	建宁大厦	滨湖北路以东、贤宾路以南	BJG2300601	建设单位: 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 设计单位: 华蓝设计(集团)有限公司 施工图审查机构: 广西万华建设工程咨询有限公司 监理单位: 中新创达咨询有限公司 检测单位: 华都检测技术(广西)集团有限公司 施工单位: 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 设备安装单位: 广西南宁人防防护设备有限责任公司	/	1.防护设备厂家未提供质检原始记录。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
50	金恒·浅水湾建设项目-7#楼及地下室工程	金秀瑶族自治县金秀镇能华垌	BJG2300602	建设单位: 金秀金恒房地产开发有限公司 设计单位: 广西华景城建筑设计有限公司 施工图审查机构: 广西安成施工图审查有限公司 监理单位: 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 检测单位: 广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位: 广西恒浩建设工程有限公司 设备安装单位: 柳州市银河人防设备有限公司	1.消防管从电线电缆密闭穿墙管中通过, 不符合要求; 2.7-63~7-68×7-P~7-U 轴区域的集气室、风井、密闭通道积水严重; 风井中地漏高于地面标高。	1.建设单位未提供(办理中)立项、批复、施工许可证等资料。	复查
51	悦城金街房地产开发项目	忻城县芝州一路县人民政府对面	BJG2300603	建设单位: 广西忻城悦城置业开发有限公司 设计单位: 中联合创意设计有限公司 施工图审查机构: 广西安成施工图审查有限公司 监理单位: 广西新厦工程咨询有限公司 检测单位: 广西正安人防工程防护设备检测有限公司 施工单位: 广西新悦城乡建设工程公司 设备安装单位: 广西国鑫人防设备有限公司	1.5-7 ~ 5-9×D-F ~ D-G 轴 HHM1520, 吊环未安装于板底; 2.5-9×5-J~5-K 轴 HK600 (5) 无吊环。	1.质检记录无原始数据, 只记录了结果; 2.未提供检测报告; 3.技术交底没有确认签字盖章; 4.未提供人防施工过程中安全日志。	/
52	悦江雅苑二期项目	武宣县武宣镇黔江农场场部	BJG2300604	建设单位: 武宣悦江文化旅游投资有限公司 设计单位: 广西华景城设计院有限公司 施工图审查机构: 广西安成施工图审查有限公司 监理单位: 广西建通工程监理有限责任公司 检测单位: 广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位: 广西农垦建筑工程有限公司 设备安装单位: 广西国凯瑞风科技有限公司	1.2×H~J 轴 HK600, 无吊环。	1.防护设备生产安装单与施工单位签订合同, 未与建设单位签订; 2.设备质检记录无人员签字及检测日期。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
53	和富·阳光城	环江县思恩镇城西毛南商业广场南面	BJG2300605	建设单位：广西诚惠物业服务有限公司 设计单位：深圳建昌工程设计有限公司 施工图审查机构：广西唯信施工图纸审查有限公司 监理单位：广西天柱建设管理有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：广西兴鸿建设工程有限公司 设备安装单位：广西华盾防护科技有限公司	/	/	复查
54	御景龙庭防空地下室项目	河池市城西新区城西大道旁	BJG2300606	建设单位：河池泽良房地产开发有限公司 设计单位：广西益群人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西方信工程施工图审查有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：广西大兴建设集团有限公司 设备安装单位：玉林市冠涛防护设备有限公司	1.3-19 ~ 3-20×1/3-C 轴 (GHSFM4025(6)) 门板孔高不符合要求，吊环未植入顶板； 2.33~34×1-T~1-U 轴 (HK1000 (5)) 无吊环，前后垂直度不符合要求； 3.37~38×AG 轴 (HM1520) 前后垂直度不符合要求，吊环未植入顶板； 4.风井积水严重。	1. 报告 YGBG-RFY-20230430 报告中检测人员与原始记录人员不一致。	/
55	柳州市图书馆（新馆）	柳州柳东新区核心区横三路以南	BJG2300607	建设单位：柳州中建科工文旅发展有限公司 设计单位：华东建筑设计研究院有限公司 施工图审查机构：广西圣图建筑工程咨询有限公司 监理单位：湖南湖大建设监理有限公司 检测单位：广西鸿泰防护检测设备检测有限公司 施工单位：中建科工集团有限公司 设备安装单位：广西桂盾人防工程有限公司	/	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
56	桂中市场 改扩建 1#-3#楼	高新南路西 侧	BIG2300608	建设单位: 广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司 设计单位: 广东省华城建筑设计有限公司 施工图审查机构: 广西金世纪施工图审查有限公司 监理单位: 广西城建咨询有限公司 检测单位: 广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位: 中铁二十五局集团第四工程有限公司 设备安装单位: 广西柳州瑞盾人防工程有限公司	1.D1-15~D1-16×D1-V~D1-U 轴未见地漏; 2.3-L×4-F~4-G轴 HM1220 前后垂直度不符合要求。	1.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力所引用的标准错误。	/
57	昌厦荣府	鹿寨县城南 立交桥旁	BIG2300609	建设单位: 广西昌鹿房地产开发有限公司 设计单位: 广西启元建筑设计有限公司 施工图审查机构: 广西高建施工图审查有限公司 监理单位: 广西广安工程监理有限公司 检测单位: 广西永高机械检测有限公司 施工单位: 十一冶建设集团有限责任公司 设备安装单位: 广西华盾防护科技工程有限公司	1.7-1~7-44×7-A~7-Q 轴区域内顶板开裂渗水; 2.部分楼板和剪力墙开洞不符合要求; 3.D-7~D-13×D-A~D-Q 轴区域内顶板开裂渗水。	1.未提供人防区施工监理日志; 2.未提供平战转换方案; 3.编号为 GXYG202050401 的原始中 FMDB5027(6) 及地漏的检测与记录为同一人。	/
58	盛世明园 商住小区 项目	鹿寨县创业 路 88 号	BIG2300610	建设单位: 柳州市达源房地产开发有限公司 设计单位: 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 施工图审查机构: 广西高建施工图审查有限公司 监理单位: 广西宏基工程管理有限公司 检测单位: 广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位: 柳州市高建建筑工程股份有限公司 设备安装单位: 广西恒银人防工程有限公司	1.14-4×14-K ~ 14-M 轴 LFMDDB7030(6), 电线从门框中穿过不符合要求; 2.12-9 ~ 12-10×12-G 轴 HFM2020(6) 门扇启闭装置上锁头螺栓松动; 3.14-3~14-4×14-K 轴 HK600 (5) 门门框前后垂直度不符合要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
59	海雅君悦项目30~51号楼及地下室	鱼峰区洛维路东段	BJG2300611	建设单位：柳州市新安湖实业有限公司 设计单位：广西天艺建筑设计有限责任公司 施工图审查机构：广西高建施工图审查有限公司 监理单位：广西城建咨询有限公司 检测单位：广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位：中国华西企业有限公司 设备安装单位：广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.D1-20~D1-21×D1-U~D1-V 轴板顶排水管开洞不符合要求； 2.D1-14~D1-15×D1-R~D1-T 轴扩散室、除尘前室地漏高于地面； 3.滤毒室未见地漏。	1.未提供设备厂家质检原始记录。	/
60	柳城县城市提升项目一中小企业孵化园	柳城县城东大道	BJG2300612	建设单位：广西中天工程建设集团有限公司 设计单位：中机中联工程有限公司 施工图审查机构：玉林市建标工程咨询有限公司 监理单位：广西桂春工程项目管理有限公司 检测单位：广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位：中交一航局第二工程有限公司 设备安装单位：广西柳州瑞盾人防工程有限公司	1.11~12×N~R 轴区域楼板开裂渗水； 2.10×Q 轴剪力墙转角处露筋； 3.11~12×N~P 轴 HFM1220(6)门框未见铰页板。	1.非正常报监，未办理土地批准手续及建设工程规划许可； 2.未提供人防土建及安装专业监理资格证书；	/
61	江山一品2#、3#楼	三江侗族自治县古宜镇雅桂路9号	BJG2300613	建设单位：三江县东江房地产开发有限公司 设计单位：中物联规划设计研究院有限公司 施工图审查机构：玉林市建标工程咨询有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西万众工程检测有限公司 施工单位：柳州市东华建筑工程有限责任公司 设备安装单位：广西柳州瑞盾人防工程有限公司	/	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
62	苏盟翰林院二期工程	长安大道新安村	BIG2300614	建设单位：融安县苏盟投资置业有限公司 设计单位：广西启元建筑设计有限公司 施工图审查机构：广西高建施工图审查有限公司 监理单位：广西万安工程咨询有限公司 检测单位：广西永高机械检测有限公司 施工单位：广西天元建设工程有限公司 设备安装单位：广西华盾防护科技股份有限公司	1.D-6×3-N~3-Q 轴 HHM1220(6)、D-11~D-13×7-L 轴 GHSM5025(6)、D-16 ~ D-17×D-C ~ D-D 轴 HK600(5)门框锈蚀严重； 2.D-16 ~ D-17×D-C ~ D-D 轴 HK600(5)门框前后垂直度不符合要求； 3.D-14~D-18×D-D~D-H 轴区域楼板开孔不符合要求。	1.未提供安全日记； 2.平站转换方案未盖章。	/
63	新建综合业务大楼项目EPC工程	融安县城三柳高速融安段进城入口与国道209连接线旁(迎宾路南面)	BIG2300615	建设单位：广西融安农村商业银行股份有限公司 设计公司 设计单位：广西建工第五建筑工程集团有限公司 施工图审查机构：广西高建施工图审查有限公司 监理单位：广西建柳工程咨询有限公司 检测单位：广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 施工单位：广西建工第五建筑工程集团有限公司 设备安装单位：柳州市银河人防设备有限公司	/	1.未提供土建、安装人防监理资格证； 2.未提供设备厂家质检原始数据。	/
64	大苗山古城—融水县下廓村乡村振兴项目(一期)地下人防工程	融水镇城南大道南侧	BIG2300616	建设单位：广西柳州市文化旅游投资发展集团有限公司融水分公司 设计单位：重庆市设计院有限公司 施工图审查机构：广西高建施工图审查有限公司 监理单位：广西恒大项目管理有限公司 检测单位：广西科创校准检测有限公司 施工单位：中铁二十五局集团第四工程有限公司 设备安装单位：柳州市华恒人防设备有限公司	/	1.项目已竣工验收，除设备安装单位外，其他单位未提供本次检查的相关资料。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
65	江湾学府	平果市沿江景观道路旁地块	BJG2300617	建设单位: 广西鼎江景轩投资开发有限公司 设计单位: 广西结建人防工程设计有限公司 施工图审查机构: 广西万华建设工程有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限公司 检测单位: 广西永高机械检测有限公司 施工单位: 广西鼎江建筑工程有限公司 设备安装单位: 广西鑫盾人防工程有限公司	/	1.项目处于桩基施工中, 人防未施工; 2.未提供人防审图意见、报监技术交底。	/
66	中恒·一品天下景观雅苑四期(8#、12#、20#楼)	平果市高速公路进城线东侧	BJG2300618	建设单位: 百色中恒房地产有限责任公司 设计单位: 广西荣泰建筑设计有限公司 施工图审查机构: 广西圣图建筑工程咨询有限公司 监理单位: 广西南宁建科工程监理有限公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位: 广西平果明创建筑工程有限公司 设备安装单位: 柳州市银河人防设备有限公司	1.D-22~D-23 轴交 12-C~12-D 轴未见地漏; 2.D-19 轴交 D-G ~ D-H 轴 GHSFM5030(6)前后垂直度不符合要求,上铰页板未见; 3.D-22~D-23 轴交 12-C~12-D 轴 HK600(5)无吊环,门框被装修层遮挡; 4.D-25 轴交 D-L ~ D-M 轴 FMDBS030(6)锚固勾间距、安装锚固勾方向不符合要求,焊接质量不符合要求。	1.未提供监理日志、检测记录; 2.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力的引用标准错误。	/
67	迎宾1号(原名金宸华府)	平果县马头镇铝城大道697号	BJG2300619	建设单位: 平果市华桂房地产开发有限公司 设计单位: 广州博厦建筑设计研究院有限公司 施工图审查机构: 广西万华建设工程有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位: 广西平果明创建筑工程有限公司 设备安装单位: 广西鑫盾人防工程有限公司	/	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
68	靖西小城故事	古龙路	BIG2300620	建设单位：靖西易天资产投资有限公司 设计单位：广西元艺建筑设计有限责任公司 施工图审查机构：来宾市祥元人防工程咨询有限公司 监理单位：广西城建咨询有限公司 检测单位：广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 设备安装单位：广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.D2-5 轴交 D2-D~D2-E 轴 GHSFM6025(6)左侧无吊环、铰页板被装饰层覆盖； 1.D2-D 轴交 D2-4~D2-5 轴 FFM1820(6)前后、左右垂直度不符合要求，铰页板被覆盖； 2.D2-D 轴交 D2-4~D2-5 轴 HK600(5)无吊环，铰页板被覆盖； 3.22-8 轴交 22-F~22-M 轴梁底漏筋； 4.全人掩区多处开孔，预留孔洞多处漏水； 5.风管、电管严重生锈、门板锈蚀。	1.未提供监理日志、安全日志、安全交底、图纸会审、人防审图意见、原始检验记录、现场检查记录、验收记录。	/
69	崇左市妇幼保健院、产科楼、业务综合楼、儿童医院综合楼	崇左市江州区佛子路与园东二路交叉东北角	BIG2300621	建设单位：崇左市妇幼保健院 设计单位：华蓝设计（集团）有限公司 施工图审查机构：广西安成施工图审查有限公司 监理单位：广西益建工程建设监理有限责任公司 检测单位：广西万众工程检测有限公司 施工单位：广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 设备安装单位：柳州市银河人防设备有限公司	1.14~15 轴交 L~K 轴区未见地漏； 2.10~11 轴交 1-H 轴墙体开洞、9~10 轴交 M 轴墙体开洞； 3.14 轴交 E~G 轴墙体渗水。	1.未提供施工日记、安全日记、生产记录、质检记录、检测记录。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
70	中泰崇左产业园棚户区改造项目B区	崇左市经南 三路与横八 路交叉口西 北侧	BJG2300622	建设单位: 广西中泰同郡房地产开发有限公司 设计单位: 南宁市建筑设计院 施工图审查机构: 广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位: 广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位: 湖南省第六工程有限公司 设备安装单位: 广西柳州瑞盾人防工程有限公司	1.8-27~8-29 轴交 8-J~8-L 轴 GH5FM5025(6) 吊环未植入顶板; 2.8-23~8-25 轴交 8-K 轴 HHM1220 吊环未植入顶板, 前后垂直度不符合要求; 3.8-29 轴交 8-H~8-J 轴 HK600(6) 无吊环; 4.整个人防区墙体多处开裂; 5.8-23~8-29 轴交 8-M~8-X 轴楼 板多处开裂; 6.8-23~8-25 轴交 8-J 轴进出口高 低落差大, 未设置台阶, 转换方案 中未提及处理方案; 7.穿墙水管未装闸阀。	/	/
71	星都荟 (三期、 四期)	金海路北侧、 海德路东侧	BJG2300623	建设单位: 南宁市新宏万轩房地产有限公司 设计单位: 广西人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构: 广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位: 广西科宁人防工程防护设备检测 有限公司 施工单位: 中国建筑第四工程局有限公司 设备安装单位: 广西南宁人防防护设备有限 责任公司	/	1.未提供安全交底、 安全日记、图纸会 审、人防审核图、生 产记录、质检记录、 人防检测合同、报监 检测、验收记录、技 术交底。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
72	广西（中国-东盟）粮食物流产业园区I期（地块三）	振良大道北侧、海晖路西侧	BIG2300624	建设单位：广西粮食物流产业园区有限公司 设计单位：南宁市建筑规划设计集团有限公司 施工图审查机构：广西图海建筑工程咨询有限公司 监理单位：广西吴建工程咨询有限公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：中铁人局集团第三工程有限公司 设备安装单位：广西鑫盾人防工程有限公司	1.D-34~D-36 轴交 D-F~D-G 轴 GHSFM6025（6）门框左右垂直度不符合要求，吊环未植入顶板，右侧门无法开启 90°； 2.D-39~D-40 轴交 D-F~D-G 轴 HK800(6)无吊环； 3.D-36~D-39 轴交 D-F~D-G 轴 HM1020 吊环未植入顶板； 4.D-36~D-39 轴交 D-D~D-F 轴区域穿墙水管阀门未按标准施工。	/	/
73	广源·华府壹区	南宁市五象新区体强路与博艺路	BIG2300625	建设单位：广西中恒伟业商贸有限公司 设计单位：广西南宁人防科研设计院有限公司 施工图审查机构：桂林市金益人防审图咨询有限公司 监理单位：南宁荣松人防建筑监理有限责任公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：广西建筑第五工程有限公司 设备安装单位：广西桂盾人防工程有限公司	/	/	复查
74	梦之岛·江湾一品	博艺路5号	BIG2300626	建设单位：广西金坦房地产投资有限公司 设计单位：广西人防设计研究院有限公司 施工图审查机构：广西祥元人防工程有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：中建四局第三建设有限公司 设备安装单位：广西桂盾人防工程有限公司	1.8~9 轴交 j 轴 GHSFM5528(6)门框前后垂直度不符合要求，无吊环，门框生锈； 2.9~10 轴交 g~j 轴 HFM1520(6)门框前后垂直度不符合要求，吊环未植入顶板，门框生锈； 3.9~10 轴交 g~j 轴 HK600(5)门框前后、左右垂直度不符合要求，无吊环，门框生锈； 4.人防地下室积水严重。	平战转换方案未盖章。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
75	汉军·五象一号二期（7-12栋住宅、3-4栋商业及地下室）	五象大道450号	BJG2300627	建设单位：南宁市汉军房地产开发有限公司 设计单位：华蓝设计（集团）有限公司 施工图审查机构：广西南宁安捷人防工程咨询有限公司 监理单位：广西城建咨询有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：广东九洲建设集团有限公司 设备安装单位：柳州市银河人防设备有限公司	1.26 轴交 P~Q 轴 GHFSFM6025(6) 门扇无法开启 90°; 2.25~26 轴交 V~W 轴 HK600(5) 无吊环; 3.25~26 轴交 U~V 轴穿墙水管阀门未按规定施工; 4.20~26 轴交 P~T 轴楼板多处开裂渗水。	1.平战转换方案未盖章,未提供人防审图意见、人防检测合同,监理日记、安全日记、施工日记。	/
76	江宇阳光城人防地下室	南宁市青秀区凤岭北路南侧	BJG2300628	建设单位：广西江宇房地产有限责任公司 设计单位：南宁市建筑设计院 施工图审查机构：广西恒源工程咨询有限公司 监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：江苏华泰建设工程有限公司 设备安装单位：广西桂盾人防工程有限公司	1.22 ~ 23 轴交 AC ~ AD 轴 HFM1220(6)门框金属件生锈、门框垂直度不符合要求、无吊环; 2.28~29 轴交 N 轴 GHFSFM6025 (6) 门框金属件生锈、门框垂直度不符合要求、无吊环; 3.23 轴交 AD 轴 HK600 (5) 门框金属件生锈、门框垂直度不符合要求、无吊环。	1.未提供人防设计方案、平战转化资质、人防审图合同、人防审图意见、人防监理合同; 2.防护设备安装单位2016年11月16日验收记录未签字; 3.未提供人防墙体施工记录。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
77	荣和·千千树	南宁市佛子岭路11号	BJG2300629	建设单位：华夏经纬（广西）投资有限公司 设计单位：深圳市清华苑建筑设计有限公司 施工图审查机构：广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位：广西大通建设监理咨询管理有限公司、广西桂新监理咨询有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：中国建筑第二工程局有限公司、中建四局华南建设有限公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.12-36 ~ 12-38 轴 交 12-Q 轴 HHFM1220 (6) 门框受损、吊环未植入顶板； 2.12-31 轴交 12-H 轴 HK600 (5) 门框前后垂直度不符合要求； 3.c20 轴交 cW 轴 GHFSFM6030 (6) 吊环未植入顶板。	1.未提供人防审图资质； 2.2015 年 10 月 12 日、2016 年 3 月 15 日、2016 年 9 月 19 日、2017 年 4 月 14 日、2019 年 9 月 12 日的设备报审表未经监理单位签字、盖章； 3.GHSFM2021(6)、GHSFM6030(6)检测日期为 2023 年 6 月 10 日的门框检验记录未盖章。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
78	南宁住房公积金管理中心铁路中心工程	青秀区佛子岭路北侧、枫林路东侧	BJG2300630	建设单位: 南宁住房公积金管理中心铁路分中心 设计单位: 南宁建筑设计院 施工图审查机构: 广西南宁鑫盾人防工程咨询有限公司 监理单位: 广西万安工程咨询有限公司 检测单位: 广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位: 广西锦华建设工程有限公司 设备安装单位: 广西益全人防设备安装工程有限公司	1.4~5 轴交 D~E 轴 DNI100 防爆地漏安装位置不符合设计图纸要求、材质表面已锈蚀。	1.未提供平战转化方案; 2.未提供人防审图资质; 3.未提供人防审图意见; 4.防护设备安装合同低于 30 万元/防护单元; 5.防护设备生产安装单位质检记录门框检验记录未盖章; 6.未提供现场检查记录; 7.未提供检测、验收记录; 8.未提供技术交底; 9.未提供安装人员劳保配备; 10.未提供特种作业证书; 11.未提供门框、通风、水电预埋件进场核查资料; 12.未提供主体结构施工记录及进场资料; 13.门框、门扇检验记录未盖章。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
79	融创·九熙府二期	合坡路18号	BIG2300631	建设单位：广西中稷康元置业有限公司 设计单位：广西人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位：桂林市金峰人防工程建设监理有限公司 检测单位：广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位：重庆华硕建设有限公司 设备安装单位：广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.4~5轴交AN~AP轴HK800(5)门框前后垂直度不符合要求，进风扩散室积水严重，门框及零部件锈蚀； 2.20轴交AR~AS轴LBHFM1220(6)吊环未植入顶板； 3.20轴交AS~AT轴GHSFM6025(6)右侧门扇无法开启至终止位置，吊环未植入顶板，门框锈蚀。	1.未提供防护设备安装单位质检记录； 2.未提供现场安全巡查记录。	/
80	南宁市开泰路小学	经四路以西、纬二路以北	BIG2300632	建设单位：南宁市青秀区教育局 设计单位：华蓝设计(集团)有限公司 施工图审查机构：广西金图工程咨询有限公司 监理单位：广西大通建设监理咨询有限公司 检测单位：广西祥明科技发展有限公司 施工单位：广西建工集团控股有限公司 设备安装单位：广西华盾防护科技股份有限公司	1.1-15轴交1-CC~1-DD轴HK600(5)门框孔宽不符合要求，吊环未植入顶板，扩散室未设计地漏或集水坑； 2.1-9~1-10轴交1-CC轴HHM2020(6)门扇发霉，门扇无法开启至终止位置，吊环未植入顶板； 3.1-11~1-12轴交1-X轴GHSFM4528(6)右开门无法开启至终止位置，门框锈蚀，吊环未植入顶板； 4.地下室坡道出入口有积水，地漏未安装到位； 5.1-9~1-10轴交1-CC轴电气预埋套管未伸出墙面。	1.未提供平战转化方案。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽验问题	资料检查问题	备注
81	中国铁建·西派御江	开泰路东侧、灵龟路北侧	BJG2300633	建设单位：中铁房地产集团（广西）有限公司 设计单位：广西人防设计研究院有限公司 施工图审查机构：广西圣图建筑工程咨询有限公司 监理单位：中新创达咨询有限公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：中铁十二局集团有限公司 设备安装单位：广西桂盾人防工程有限公司	1.1/3-11 轴交 2/3-G ~ 3-H 轴 HFM1520 (6) 门框左右垂直度不符合要求，吊环未植入顶板； 2.1/3-11 轴交 1/3-G ~ 2/3-G 轴 HK600(5) 门框漆膜厚度不符合要求； 3.3-11 轴交 3-H ~ 3-J 轴 GHFSM5025 (6) 吊环未植入顶板。	/	/
82	邕宁区蒲庙镇和合小学整体搬迁项目	颜村路北面	BJG2300634	建设单位：南宁市邕宁区蒲庙镇中心小学校 设计单位：深圳市国际印象建筑设计有限公司 施工图审查机构：广西南宁鑫盾人防工程咨询有限公司 监理单位：广西广安工程监理有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：广西建工集团建筑工程总承包有限公司 设备安装单位：广西恒银人防工程有限公司	1.5~1/6 轴交 F 轴 GHFSM5025(6) 吊环未植入顶板，少一个吊环，左侧门扇无法开启至终止位置； 2.2~3 轴交 M~N 轴 HK800(5) 门框左右垂直度不符合要求，HK800 (5) 为嵌入式结构，现场未按图施工，无吊环； 3.3~4 轴交 M 轴 HFM1520 (6) 门框前后垂直度不符合要求，门扇无法开启至终止位置，吊环未植入顶板； 4.2~3 轴交 M~N 轴 DN-100 地漏管封堵； 5.3~4 轴交 M 轴 6×SC50 电气套管未伸出墙面。	/	/
83	蓝光雍锦澜湾（一期）	龙华路与邕福街交界处	BJG2300635	建设单位：南宁灿琮置业有限公司 设计单位：广西人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西人防工程咨询有限公司 监理单位：广西鸿泰泰人防工程防护设备检测有限公司 检测单位：中国建筑第五工程局 施工单位：中国建筑第五工程局 设备安装单位：广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.30 轴交 U~1/U 轴 HK600(5) 扩散室未见地漏； 2.30 轴交 1/U~V 轴 HFM1520 (6) 吊环未植入顶板； 3.26~29 轴交 A 轴 GHFSM4525 (6) 门框上部少一个吊环。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
84	金域滨江项目	江湾路 1-1 号	BJG2300636	建设单位：南宁万滨房地产有限公司 设计单位：广西人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位：广西城建咨询有限公司 检测单位：广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位：佳邦建设集团有限公司 设备安装单位：广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.22 轴交 V~W 轴 GHSFM5022 (6) 吊环未植入顶板； 2.20~21 轴交 W~X 轴 HFM1020 (6) 门扇那无法开启至终止位置； 3.22~23 轴交 U~T 轴 HFM1520 (6) 吊环未植入顶板； 4.21~22 轴交 U~T 轴 HK600 (5) 吊环未植入顶板。	1.施工单位仅提供资质证书及营业执照，其余相关资料均未提供； 2.未提供人防审图合同。	/
85	贵港市棚户区改造（三期）白凹窝安置区项目 A 标段地下室	金港大道与民生路交汇处东南角	BJG2300637	建设单位：广西贵港市祥安置业有限公司 设计单位：湖南省建筑科学研究院有限责任公司 施工图审查机构：广西中蓝审图有限责任公司 监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司 检测单位：广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 施工单位：广西华宇建工有限责任公司 设备安装单位：广西益全人防设备安装工程有限公司	1.A-8 轴交 A-P~A-Q 轴 HK600(5) 及 A-8~A-9 轴交 A-P 轴 HFM0820 积水严重。	/	复查

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
86	盛世瑞府防空地下室	荷城路南侧	BJG2300638	建设单位: 广西广业兴港房地产开发有限公司 设计单位: 广西益群人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构: 广西百越建设工程有限公司 监理单位: 广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位: 广西永高机械设备有限公司 施工单位: 广西贵港市小龙建设工程有限公司 设备安装单位: 广西贵港市万通人防防护设备有限公司	1.D-52 轴交 E-C 至 E-D 轴未设置吊环; 2.D-54 至 D-55 轴交 E-D 至 E-E 轴未设置吊环, HK600(5)的门框锈蚀; 3.D-54 至 D-55 轴交 E-D 至 E-E 轴未设置吊环, HFM1220 (6) 的门框锈蚀, 图纸为右开, 实际安装为左开, 与图纸不符; 4.2-45 至 2-46 轴交 E-D 轴处的通风管的密闭穿墙短管伸出墙面长度不满足要求。	/	/
87	盛世君悦府防空地下室	港北区迎宾大道与布山大道交汇处西北角	BJG2300639	建设单位: 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 设计单位: 广西益群人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构: 广西百越建设工程有限公司 监理单位: 广西益建工程建设监理有限责任公司 检测单位: 广西冠鑫人防防护设备质量检测有限公司 施工单位: 广西贵港市小龙建设工程有限公司 设备安装单位: 广西贵港市万通人防防护设备有限公司	1.基坑北侧临边防护不到位。	1.未提供基坑第三方检测资料。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
88	广汇钰园人防工程	解放路与郁林路交汇处东南角	BJG2300640	建设单位：广西广汇投资发展有限公司 设计单位：广西玉林城乡规划设计有限公司 施工图审查机构：玉林建标工程咨询有限公司 监理单位：广西万安工程咨询有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：天津中鸿丰建设集团有限公司 设备安装单位：广西鑫盾人防工程集团有限公司	1.2-9~2-10 轴交 2-A~01/2-A 轴 GHSFM(6)左侧门扇无法开启至 90 度，吊环未植入顶板； 2.3-34 轴交 3-D ~ 3-H 轴 GHSFM5028(6)双侧门扇无法开启至 90 度。	/	/
89	盛世臻山府人防地下室	中山北路与城北大道交汇处东南角	BJG2300641	建设单位：广西贵港市小龙房地产开发有限公司 设计单位：广西益群人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西百越建设工程有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西永高机械检测设备有限公司 施工单位：广西贵港市小龙建设工程有限公司 设备安装单位：广西贵港市万通人防防护设备有限公司	1.D-29 ~ D-39 轴交 7-H 轴 GHSFM4025(6)门框及铰座锈蚀，吊环未植入顶板； 2.7-8 ~ 7-9 轴交 D-T 轴 HHFM1520(6)门框锈蚀，吊环未植入顶板； 3.6-40~6-41 轴交 D-T~D-S 轴 HK600(5)门框锈蚀，扩散室地漏封堵，吊环未植入顶板； 4.D-U ~ D-T 轴交 6-27 轴 GHSFM5025(6)通风管底标高低于门扇开启所需的最低标高； 5.6-40~6-41 轴交 D-T~D-S 轴 D250 通风管伸出墙面长度不符合要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽验问题	资料检查问题	备注
90	商务酒店、生活超市项目	贵港市覃塘区国际绿色家园(覃塘至石卡一级路与324国道交汇处东南处)	BJG2300642	建设单位: 广西贵港市李陈济贸易有限公司 设计单位: 杭州通达集团有限公司 施工图审查机构: 玉林建标工程咨询有限公司 监理单位: 河南泰安工程管理有限公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位: 广西腾盛建筑工程集团有限公司 设备安装单位: 广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	1.基坑未做临边防护及警示标牌。	/	/
91	西江学府防空地下室	贵港市西江区产业园区西江二路交汇处东南角	BJG2300643	建设单位: 广西维特亚房地产开发有限公司 设计单位: 广西华景城建筑设计有限公司 施工图审查机构: 玉林建标工程咨询有限公司 监理单位: 江苏大洲工程项目管理有限公司 检测单位: 广西永高机械设备有限公司 施工单位: 广西星鑫建筑工程有限公司 设备安装单位: 广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	1.D-14~D-16 轴交 D-V~D-U 轴 HFM1020(6)门框锈蚀; 2.D-20 轴交 E-A~D-Y 轴 HK600 (5) 门框锈蚀; 3.一层梁 D-14 轴交 E-E~E-F 轴保护层厚度不符合要求(梁底)。	/	/
92	贵港市高铁综合客运枢纽工程	解放路与新华路交汇处东南角	BJG2300644	建设单位: 贵港市宏港城乡建设投资有限公司 设计单位: 广西人防设计研究院有限公司 施工图审查机构: 南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司 监理单位: 大洲设计咨询集团有限公司 检测单位: 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 施工单位: 贵港市交通投资建设有限公司 设备安装单位: 广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	1.2 轴交 J~K 轴 GHFSFM7028 (6) 无吊环; 2.1 轴交 G~J 轴处悬摆式防爆波活门防护等级未提供设计变更, 无吊环; 3.1~2 轴交 K 轴 HFM2020 (6) 无吊环, 门框前后垂直度不符合要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
93	桂宝花园 项目一期 防空地下室	港北区港口 路与港区大 道交汇处东 北角	BJG2300645	建设单位：广西贵港桂宝房地产有限公司 设计单位：华蓝设计(集团)有限公司 施工图审查机构：广西中核审图有限公司 监理单位：广西桂联建设集团有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：广西建港建设集团有限公司 设备安装单位：广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	1.D-16~D-17 轴交 D-E~D-F 轴 HK600(5)无吊环。	1.未提供相应的施工 记录，未提供安装人 员劳保用品领取记 录。	/
94	精通·悦 府人防工 程	廉石路北侧 支路与港南 路西侧支路 交汇处西南 角	BJG2300646	建设单位：广西贵港嘉禾盛世置业有限公司 设计单位：广西华景城建筑设计有限公司 施工图审查机构：广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位：达华工程管理(集团)有限公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：广西建港建设集团有限公司 设备安装单位：广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	1.D-2 ~ D-6 轴交 D-K 轴 GHSFM5025 (6) 门框锈蚀，吊环 未植入顶板； 2.D-15 轴交 D-K 轴 HK600(5)门框 锈蚀，吊环未植入顶板； 3.D-13 轴交 D-S 轴 HHFM1520(6) 门框钢板厚度不符合要求，吊环未 植入顶板； 4.D-17~D-19 轴交 D-R~D-S 轴处 积水严重。	1.未提供监理单位的 监理规划、细则、监 理日志及旁站记录； 2.未提供施工单位的 安全交底、技术交底 及施工日志； 3.未提供预埋件隐蔽 前的验收记录； 4.未提供门框的生产 记录及质检记录。	/
95	贵港观园 悦府防空 地下室	贵港市达开 路与西南大 道南侧规划 道路交汇处 西南角	BJG2300647	建设单位：贵港市融祺房地产开发有限公司 设计单位：广西人防设计研究院有限公司 施工图审查机构：广西岭南审图咨询有限公 司 监理单位：中新创达咨询有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：中建三局第一建设工程有限责任 公司 设备安装单位：玉林市冠涛防护设备有限公 司	1.41~43 轴交 1/S 轴 GHSFM6025 (6) 吊环数量不符合要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
96	东门海鲜美食广场	仙葫大道西20-1号	BJG2300648	建设单位: 南宁市青秀区南湖街道三屋园艺场 设计单位: 广州博厦建筑设计研究院有限公司 施工图审查机构: 广西中蓝审图有限责任公司 监理单位: 广西鸣发建设工程咨询有限公司 检测单位: 广西万众工程检测有限公司 施工单位: 广西桂禾建设集团有限公司 设备安装单位: 广西鑫盾人防工程集团有限公司	1.D-6 轴交 D-E ~ D-F 轴 GHSFM4030 (6) 门框漆膜厚度不符合要求; 2.负二层柱 D-13 轴交 D-D 轴混凝土抗压强度推定值不符合要求 (设计强度 C30, 实测推定值为 25.5MPa)。	/	/
97	南宁市邕宁中医医院迁建二期工程	康宁路以北, 浦园路以西	BJG2300649	建设单位: 南宁市邕宁区中医医院 设计单位: 广西壮族自治区建筑科学研究院设计院 施工图审查机构: 广西岭南审图咨询有限公司 监理单位: 广西桂工建设管理咨询有限公司 检测单位: 广西安盛建设工程检测咨询有限公司 施工单位: 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 设备安装单位: 广西鑫盾人防工程集团有限公司	1.1/D3~1/D4 轴交 DN~DO 轴 HK600 (5) 门框锈蚀; 2.1/D8~1/D9 轴交 DP~DQ 轴 HFM1220(6)门框锈蚀, 门框垂直度不符合要求; 3.1/D8~1/D9 轴交 DP~DQ 轴 HK1000(5)门框前后垂直度不符合要求。	1.防护设备出厂检验单中的外表面防锈漆漆膜附着力引用过期标准; 2.未提供审图单位人防审图资质、人防审图合同。	/
98	大唐盛世(地块二)人防地下室	龙祥路 38 号	BJG2300650	建设单位: 广西唐美投资有限公司 设计单位: 广西人防设计研究院有限公司 施工图审查机构: 广西祥元人防工程咨询有限公司 监理单位: 浙江长城工程监理有限公司 检测单位: 广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位: 中建四局第三建筑工程有限公司 设备安装单位: 广西南宁都宁通风防护设备有限公司	1.26-15~26-17轴交26-B~26-C轴设计为 HK600 (6), 现场铭牌为 HK600 (5), 无吊环; 2.D1-44~D1-46 轴交 D1-c 轴 GHSFM5025 (6), 吊环数量不符合要求, 门框型材厚度不符合要求; 3.26-17~26-18轴交26-B~26-C轴 HFM2020(6)门扇无法开启至 90 度。	1.未提供平战转化方案、人防审图单位资质、人防监理工程师资质。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
99	广西开放大学南宁市东宝路	东宝路2号	BJG2300651	建设单位：广西开放大学 设计单位：南宁市建筑规划设计集团有限公司 施工图审查机构：广西岭南审图咨询有限公司 监理单位：广西同泽工程项目管理股份有限公司 检测单位：广西建鑫工程检测咨询有限公司 施工单位：广西建工集团第一安装工程有限责任公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	/	1.设计单位未提供平战转化方案。	/
100	广西壮族自治区科学技术协会南宁市古城路31号住宅小区危旧房改造项目	古城路31号	BJG2300652	建设单位：广西壮族自治区科学技术协会 设计单位：广西南宁人防科研设计院 施工图审查机构：桂林市金益人防审图咨询有限公司 监理单位：广西恒基建设工程咨询有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：广西建工集团第三建筑工程有限公司 责任单位：广西建工集团第三建筑工程有限公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	/	1.人防工程设备产品出厂检验单中的表面防锈漆漆膜附着技术要求所引用的标准过期。	/
101	凤岭佳园17#、23#楼	佛子岭路33号	BJG2300653	建设单位：南宁市地产业开发有限责任公司 设计单位：华蓝设计(集团)有限公司 施工图审查机构：广西南宁鑫盾人防工程咨询有限公司 监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：广西建工集团第二安装工程有限责任公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.3 ~ 4 轴 交 17 ~ B 轴 GH5FM5026(6)铰座板锈蚀，无吊环； 2.17~31 轴交 17~H 轴 HK600(5) 门框锈蚀，无吊环，防爆地漏锈蚀，且排水不畅； 3.17-27 ~ 17-29 轴 交 17-M 轴 HM1020 门框锈蚀，无吊环。	1.未提供平战转换方案，未提供监理单位的相关资料。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
102	天德路中 小学	天德路 11 号	BJG2300654	建设单位：南宁市兴宁区教育局 设计单位：广西人防设计研究院有限公司 施工图审查机构：广西岭南审图咨询有限公司 监理单位：广西桂春工程项目管理有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备股份有限公司 施工单位：武汉建工集团股份有限公司 设备安装单位：广西鑫盾人防工程集团有限公司	1.5~6 轴交 T-U 轴 HK600 (5) 门框前后垂直度不符合要求； 2.11~12 轴交 F 轴处有积水，相邻的 HHM1220 铰座板锈蚀。	/	/
103	桂海汽车 文化中心	那况路以南， 北仑路以西	BJG2300655	建设单位：广西桂海汽车销售服务有限公司 设计单位：广西华蓝工程管理有限公司 施工图审查机构：广西中核审图有限公司 监理单位：南宁市建晖监理有限责任公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司 设备安装单位：广西益全人防设备安装工程有限公司	1.18 ~ 19 轴 交 1/A ~ B 轴 HFM1520(6)门框垂直度不符合要求。	1.设计单位、审图单位及监理单位未提供相关资料； 2.设备产品出厂检验单中表面防锈漆漆膜附着力的引用标准错误。	/
104	桂海国际 农产品冷链物流中 心	高新区文昌 大道南侧	BJG2300656	建设单位：广西桂海农产品冷链物流有限公司 设计单位：广西汉和建筑规划设计有限公司 施工图审查机构：广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位：广西建筑科学研究设计院工程建筑设计有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备股份有限公司 施工单位：兴华建工集团股份有限公司 设备安装单位：广西鑫盾人防设备有限公司	1.1-1 ~ 1-2 轴 交 1-F ~ 1/1-F 轴 GHFSFM5530(6)门框及铰支座座锈蚀，无吊环，门框上部结构梁两端未伸入支座，门框漆膜厚度不符合要求； 2.1/1-2 ~ 1-3 轴 交 1-F ~ 1/1-F 轴 HFM1220(6)门框及铰支座座锈蚀，门框漆膜厚度不符合要求； 3.1/1-2 ~ 1-3 轴 交 1-F ~ 1/1-F 轴 HK600(5)门框锈蚀。	1.未提供人防监理工程师证书、人防审图意见、平战转化方案、检测及隐蔽验收记录。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
105	防城港碧桂园滨海假日	中心区公园大道北侧、金花茶大道东侧	BJG2300657	建设单位：防城港市金花茶碧桂园房地产开发有限公司 设计单位：广西华景城建筑设计有限公司 施工图审查机构：广西方信工程施工图咨询有限公司 监理单位：广西至佳建设工程咨询有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：沈阳腾越建筑工程有限公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.7-17~7-18 轴交 D~E 轴 HK600 (5) 无吊环； 2.7-18 ~ 7-19 轴交 C ~ D 轴 HHFM1220 (6) 门框锈蚀，吊环未植入顶板； 3.32 ~ 33 轴交 1/G ~ 1/H 轴 LFMDB4025 (6) 吊环未植入顶板，门框左右垂直度不符合要求。	1.设备产品出厂检验单中的漆膜附着力的标准错误； 2.未提供设计单位人防设计资质、人防设计合同、平战转化方案； 3.未提供审图单位人防审图资质、人防审图合同； 4.未提供人防检测单位资质。	/
106	路桥·锦绣中央（三期）	防城区城南开发新区	BJG2300658	建设单位：广西北部湾桂商房地产开发有限公司 设计单位：广西人防设计研究院有限公司 施工图审查机构：广西祥元人防工程有限公司 监理单位：中兴豫建设管理有限公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：广西路桥工程集团有限公司 设备安装单位：广西桂盾人防工程有限公司	1.16 轴交 1/W 轴 GHSFM5025 (6) 门扇无法正常开启，吊环未植入顶板，门框及铰座板锈蚀； 2.16~17 轴交 Nc 轴 HHFM1220(6) 门框锈蚀，吊环未植入顶板； 3.12c 轴交 Mc~Nc 轴 HK600 (5) 门框及铰座板锈蚀，吊环未植入顶板； 4.18~19 轴交 1/X 轴 GHSFM6025 (6) 门扇无法正常开启。	1.生产检验记录表中的漆膜附着力的标准错误。	/
107	贵港市港南区妇幼保健院扩建项目（二期）妇幼保健健康服务中心综合楼防空地下室	港南区同济大道西侧、港南二中北侧	BJG2300659	建设单位：港南区港南妇幼保健院 设计单位：广州亚泰建筑设计院有限公司 施工图审查机构：玉林市建标工程咨询有限公司 监理单位：广西宝超工程咨询有限公司 检测单位：广西鸿泰防护设备检测有限公司 施工单位：广西连城建设集团有限公司 设备安装单位：广西益全人防设备安装工程有限公司	1.6 轴交 A~B 轴 GHSFM4030(6) 门扇无法正常开启、与排烟管道冲突。	1.未提供平战转化方案； 2.单个防护单元合同价款低于 30 万元； 3.人防工程设备产品出厂检验单中防锈漆漆膜附着力的标准错误。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽验问题	资料检查问题	备注
108	盛世王朝 (六、七、 八、九、 十期)人 防工程	平南县平南 街道城东新 区工业大道 地段	BJG2300660	建设单位: 广西振邦房地产开发有限公司 设计单位: 广西益群人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构: 广西人防工程审图咨询有限公司 监理单位: 中新创达咨询有限公司 检测单位: 广西正安人防工程防护设备检测有限公司 施工单位: 广西龚州建筑工程有限公司 设备安装单位: 玉林市冠涛防护设备有限公司	/	1.未提供平战转换方案, 未提供人防监理工程师证书。	/
109	御江帝景 防空地下室	平南县上渡 镇迎宾大道 (北京垌)	BJG2300661	建设单位: 广西兴发房地产开发有限公司 设计单位: 广西华景城建筑设计有限公司 施工图审查机构: 广西方信工程施工图审查有限公司 监理单位: 达华工程管理(集团)有限公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位: 桂林市第五建筑安装工程有限责任公司 设备安装单位: 广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	1.D1-H~D1-J 轴 交 D1-15 轴 FMDBS027(6)门框锈蚀、防锈涂膜厚度不符合要求; 2.D1-20 轴 交 D1-B~D1-C 轴 GHFSFM5025 (6)旁剪力墙钻孔穿线, 未做预埋管; 3.D1-18 轴交 D1-A 轴 HK600 (6)吊环未植入顶板, 门框上部钢筋混凝土构件箍筋暴露且锈蚀; 4. 负二层 D1-4~D1-15 轴 交 D1-E~D1-K 轴范围变形缝两侧剪力墙柱未按图施工; 5.D1-19 轴 交 31-B~31-C 轴 HK600(5)门框锈蚀门扇无法正常启闭; 6.D1-19轴交31-C~31-D轴HK1000 (5) 门扇无法正常启闭。	1.钢筋混凝土门扇出场检验报告中的涂膜附着力的引用标准过期。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
110	江南明城人防地下室	平南县上渡街道办大乙岭地段	BJG2300662	建设单位：平南县和葛房地产有限公司 设计单位：桂林市人防工程设计院有限公司 施工图审查机构：北海浦海建设工程技术服务有限公司 监理单位：广西冠雅工程管理有限公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：平南县建筑安装工程有限责任公司 设备安装单位：广西贵港市万通人防防护设备有限公司	1.D2-1 ~ D2-2D 轴 交 D2-K 轴 GHFSM5030(6)无吊环； 2.7-11 ~ 7-13 轴 交 1/7-Q 轴 HHFM1220(6)门框锈蚀，垂直度不符合要求，锚固钩数量及间距不符合要求，吊环未植入顶板； 3.7-35 ~ 7-38 轴 交 7-J ~ 7-L 轴 HK600(5)门框垂直度不符合要求，漆膜厚度不符合要求，吊环未植入顶板； 4.负一层剪力墙柱 7-15~7-17 轴交 7-H 轴混凝土振捣不密实，表现为露筋锈蚀及蜂窝麻面； 5.负一层墙 D2-2 轴交 D2-K~D2-L 轴墙体开凿孔洞； 6.7-11 ~ 7-13 轴 交 7-Q 轴 HHFM1220(6)吊环未植入顶板，门框锚固钩数量及间隔不符合要求，门框锈蚀。	/	/
111	平南凯旋国际防空地下室	贵港市平南县平南镇城东新区工业大道地段	BJG2300663	建设单位：广西大将壮业投资有限公司 设计单位：中人防规范设计研究院有限公司 施工图审查机构：广西图海建筑工程咨询有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位：广东嘉颐建筑工程有限公司 设备安装单位：玉林市冠涛防护设备有限公司	1.人防区域基坑安全警示及临边防护未设置到位。	1.未提供 2023 年度基坑监测报告。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽验问题	资料检查问题	备注
112	钦州幼儿师范高等专科学校 PPP 建设项目	钦州市钦南区西环路 89 号	BJG2300664	建设单位：钦州幼儿师范高等专科学校 设计单位：华蓝设计（集团）有限公司 施工图审查机构：广西百越建设工程咨询有限公司 监理单位：广西冠雅工程管理有限公司 检测单位：广西正安人防工程防护设备有限公司 施工单位：华邦建投集团股份有限公司 设备安装单位：广西国鑫人防设备有限公司	1.5~6 轴交 B~C 轴 GHFSFM5025(6) 门框胶座板锈蚀，涂膜厚度不符合要求，吊环未植入顶板； 2.5~6 轴交 A~B 轴 HK600 (5) 门框锈蚀，无吊环，门框钢板厚度不符合要求； 3.5~6 轴交 A~B 轴 HFMI520 (6) 门框锈蚀，吊环未植入顶板； 4.第 1-2~1-4 抗爆单元积水； 5.6~7 轴交 B 轴剪力墙混凝土振捣不密实，露筋； 6.7~8 轴交 G~J 轴 HHM1220 门框底部预埋部分未一次性浇筑； 7.6~7 轴交 K 轴 GHFSFM5025(6)锚固钩间隔不符合要求，门框底部预埋部分未一次性浇筑，吊环未植入顶板，门框及胶座板锈蚀。	1.门框自检记录中的涂膜附着力所引用标准过期。	/
113	光大悦湖云邸	钦州市钦南区滨湖区 9 号	BJG2300665	建设单位：钦州市天骄投资有限公司 设计单位：广西天艺建筑设计有限责任公司 施工图审查机构：广西万华建设工程有限公司 监理单位：广西万安工程咨询有限公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备有限公司 检测单位：广西建工第五建筑工程有限公司 施工单位：广西桂盾人防工程有限公司 设备安装单位：广西桂盾人防工程有限公司	1.D4-16 ~ D4-17 轴交 D4-Q 轴 GHFSFM5022(6)吊环未植入顶板； 2.17-13 ~ 17-15 轴交 17-Q 轴 HHFM1220(6)吊环未植入顶板； 3.17-13 轴交 17-L ~ 17-P 轴 HK600(5)门框锈蚀，涂膜厚度不符合要求，无吊环； 4.17-13 ~ 17-15 轴交 17-Q ~ 17-R 轴密闭通道积水； 5.负二层柱 D4-17 轴交 D4-N 轴混凝土抗压强度不符合要求（设计强度 C35，实测推定值为 33.6MPa）； 6.未提供人防建筑设计图纸变更； 7.门头梁凸出墙面； 8.17-13 ~ 17-15 轴交 17-R 轴门框底部预埋部分未进行一次浇筑。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
114	奥林云溪海棠	钦州市钦南区安州大道93号	BJG2300666	建设单位：广西钦州华元置业有限公司 设计单位：广州市人防建筑设计研究院有限公司 施工图审查机构：广西万华建设工程有限公司 监理单位：广西得一工程管理有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：广西裕华建设集团有限公司 设备安装单位：广西鑫盾人防工程集团有限公司	1.22~23 轴交 T 轴 GHFSFM5025(6) 吊环未植入顶板，门扇无法正常启用； 2.25 轴交 T~V 轴 HM1520 吊环未植入顶板； 3.24~25 轴交 V~W 轴 HK600(5) 无吊环； 4.27 轴交 V~W 轴除尘室积水； 5.26~27 轴交 T~V 轴 HM1020 门框锈蚀； 6.负二层柱 21 轴交 C 轴混凝土抗压强度不符合要求(设计强度 C30，实测推定值为 26.0MPa)。	/	/
115	灵山县人民医院 5 号综合楼建设项目	灵山县人民医院内	BJG2300667	建设单位：灵山县人民医院 设计单位：广西益群人防工程设计咨询有限公司 施工图审查机构：广西百越建设工程有限公司 监理单位：广西南宁人防建设监理有限责任公司 检测单位：广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位：广西建工集团第三建筑工程有限公司 设备安装单位：广西柳州瑞盾人防工程有限公司	1.16 轴交 0A~A 轴 GHFSFM4525(6) 吊环未植入顶板； 2.18 轴交 C~E 轴 HK600(5) 无吊环； 3.18 轴交 C~E 轴 HFM2020(6) 吊环未植入顶板； 4.2~5 轴交 1/K~3/K 轴 DN80 地漏封堵。	1.未提供平战转化方案。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
116	鸿安荔城明珠二期	灵山县城邕浦二级公路西侧	BJG2300668	建设单位: 广西灵山鸿安房地产开发有限公司 设计单位: 华蓝设计(集团)有限公司 施工图审查机构: 广西唯信施工图审查有限公司 监理单位: 广西壮族自治区建设监理有限责任公司 检测单位: 广西永高机械设备有限公司 施工单位: 广西云厦建设有限公司 设备安装单位: 玉林市冠涛防护设备有限公司	1.19~20 轴交 4/0A~3/0A 轴 GHFSFM6025(6)吊环未植入顶板, 门框漆膜厚度不符合要求; 2.19~20 轴交 4/0A~3/0A 轴 HFM1520(6)门框垂直度不符合要求, 吊环未植入顶板, 门扇无法开启至 90°; 3.19~20 轴交 4/0A~3/0A 轴 HK600(5)吊环未植入顶板, 门框漆膜厚度不符合要求, 扩散室未见防爆地漏。	/	/
117	凤凰印象二期商场	宾阳县县城东新区 A-08-01 地块	BJG2300669	建设单位: 南宁市宾阳城建集团有限公司 设计单位: 广西启元建筑设计有限公司 施工图审查机构: 广西万华建设工程咨询有限公司 监理单位: 广西专诚工程管理有限公司 检测单位: 广西冠鑫人防工程防护设备质量检测有限公司 施工单位: 广西国信集团有限公司 设备安装单位: 广西贵港市万通人防防护设备工程有限公司	1.65~68 轴交 P~Q 轴 GHFSFM5528(6)吊环未植入顶板; 2.75~76 轴交 H 轴 HHFM2024(6)门框锈蚀, 吊环未植入顶板; 3.50 轴交 E 轴 GHFSFM2424(6)门框锈蚀, 吊环未植入顶板; 4.一层板底 58~68 轴交 H~R 轴区域部分梁底露筋; 5.48~49 轴交 E 轴 HK600(5)吊环未植入顶板, 扩散室积水。	1.钢筋混凝土结构门框出厂检验报告中 的油漆漆膜附着力的 所引用的标准过期。	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
118	北海曲江新鸥鹏教育产业城项目 S1 地块	天津路以南、北海大道西北侧	BIG2300670	建设单位：广西曲江新欧鹏文化教育产业有限公司 设计单位：广西启元建筑设计有限公司 施工图审查机构：广西宏泰和建设工程有限公司 监理单位：广西桂新监理咨询有限公司 检测单位：广西永高机械检测有限公司 施工单位：广西建工集团建筑工程总承包有限公司 设备安装单位：广西南宁人防防护设备有限责任公司	1.D2-4 ~ D2-6 轴 交 D2-B 轴 GHSFM6025(6) 门框及铰支座锈蚀，漆膜厚度不符合要求； 2.D2-4~D2-5 轴交 D2-B~D2-C 轴 HFM1520(6) 门框及铰支座锈蚀，漆膜厚度不符合要求，门框前后垂直度不符合要求； 3.D2-4~D2-5 轴交 D-F1~D2-C 轴 HK800(5) 无吊环，门框锈蚀； 4.第三防护单元积水； 5.负一层柱 D2-5 轴交 D-C1 轴混凝土抗压强度不符合设计要求（设计强度 C35，实测推定值为 29.2MPa）； 6.D2-7 ~ D2-8 轴 交 D-A1 轴 GHSFM5028(6) 门扇无法正常启闭。	/	/
119	龍胤银滩天际（人防地下室）人防工程	银滩 3 号路与 6 号路西南	BIG2300671	建设单位：南宁金胤房地产有限责任公司 设计单位：深圳市华蓝设计有限公司 施工图审查机构：广西宏泰和建设工程有限公司 监理单位：广西建荣工程项目管理有限公司 检测单位：广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 施工单位：广西建工集团建筑工程总承包有限公司 设备安装单位：广西鑫盾人防工程集团有限公司	1.8~9 轴 交 D 轴 GHSFM5025(6) 吊环未植入顶板； 2.5~6 轴 交 F~G 轴 HFM0820(6) 吊环未植入顶板； 3.36-8~36-9 轴 交 36-J 轴 HK600(5) 无吊环，门框前后垂直度不符合要求。	/	/

序号	工程名称	工程地址	报告编号	参建单位	现场抽检问题	资料检查问题	备注
120	北海白鹭湾项目 S2 地块人防地下室	上海路东、浙江路北	BJG2300672	建设单位: 广西豪泰房地产开发有限公司 设计单位: 广西荣泰建筑设计有限责任公司 施工图审查机构: 广西宏泰和建设工程咨询有限公司 监理单位: 广西建荣工程项目管理有限公司 检测单位: 广西永高机械检测设备检测有限公司 施工单位: 广西茂达建设工程有限公司 设备安装单位: 柳州市银河人防设备有限公司	1.B-4~B-5 轴交 B-Q~B-R 轴 GHSFM5025(6)门框锈蚀, 预埋部分未进行一次浇筑, 吊环未植入顶板; 2.36-8 ~ 36-9 轴交 36-J 轴 HFM2020(6)门框锈蚀, 门框左右垂直度不符合要求, 预埋部分未进行一次浇筑, 吊环未植入顶板, 门头混凝土梁端部未伸入支座; 3.36-8~36-9轴交 36-J 轴 HK600(5)无吊环; 4.39-11~39-13轴交 39-K~39-L轴处排风井积水。	/	/

公开方式：主动公开

广西壮族自治区国防动员办公室综合处

2023 年 12 月 29 日印发
